

صور : المجموعة الخاصة الأولى من

أكواخ الخطأ لكل المكيفات

Category: صور, مشاكل وحلول تقنية

2020 | 9 written by Jamila

FA	1-حساس الطردة به فطع او اتصال 2-الكتلة الخارجية سينية 3- لم يتم عمل فاکروم جيد 4-مترب فريون 5- غلق صمام السحب 6-الکابلاري به سد 7-خفس بوصلة المواسير الخارجية [8-لا يوجد تهوية لوحدة الخارجية
FB	حرارة المكثف عالية 1- يوجد اترية عليه 2- حالل من القماش او الطوب اسمنت(التهوية غير كافية)
FC	حرارة المبخر عالية 1- الغلر او كوبيل المبخر متراكم عليهم اترية 2- الغررين قليل
F9	كمية التبريد ضعيفة نتيجة 1-خفس المواسير 2-سد في الكابلاري 3- الغلر 4-التهوية غير كافية

اهمال بـ ستاند

Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

رسالة الخط
دليل اعطال وتشخيص
LG
LG RAC Inverter

LED 1 النوع (2)

كود الخطأ	المواصلات	إشارة الخطأ			
		الوحدة الداخلية	الوحدة الخارجية	مؤشر LED 2	مؤشر LED 1
		احمر	احمر		
21	ذروة التيار المباشر (خطاً IPM)	مرتان	مرة واحدة	مرتان	مرة واحدة
22	(كتسي CT 2CT)	مرتان	مرتان	مرتان	مرتان
23	رابط التيار المباشر منخفض الجهد	مرتان	3 مرات	مرتان	3 مرات
26	خطاً بموقع ضاغط التيار المباشر	مرتان	6 مرات	مرتان	6 مرات
27	PSC خطأ	مرتان	7 مرات	مرتان	7 مرات
29	زيادة تيار مرحلة الضاغط	مرتان	9 مرات	مرتان	9 مرات
32	ارتفاع درجة حرارة الأنابيب D بضاغط العاكس	مرتان	3 مرات	مرتان	3 مرات
34	ارتفاع مستشعر الضاغط المرتفع	مرتان	4 مرات	3 مرات	4 مرات
35	انخفاض مستشعر الضاغط المنخفض	مرتان	5 مرات	3 مرات	5 مرات
36(38)	تسرب سائل التبريد	3 مرات	6(8) مرات	3 مرات	6(8) مرات
37	تجاوز حد نسبة الضاغط	3 مرات	7 مرات	3 مرات	7 مرات
40	خطاً بمستشعر CT	4 مرات	-	4 مرات	-
41	خطاً بمستشعر أنابيب D	4 مرات	مرة واحدة	4 مرات	مرة واحدة
42	خطاً بمستشعر الضاغط المنخفض	مرتان	4 مرات	مرتان	4 مرات
43	خطاً بمستشعر الضاغط المرتفع	مرتان	3 مرات	4 مرات	3 مرات
44	خطاً بمستشعر الهواء الخارجي	4 مرات	4 مرات	4 مرات	4 مرات
45	خطاً بمستشعر الأنابيب الأوسط للمكثف	4 مرات	5 مرات	4 مرات	5 مرات
46	خطاً بمستشعر أنابيب S	4 مرات	6 مرات	4 مرات	6 مرات
51	تجاوز السعة (عدم توافق بين الوحدة الداخلية/الخارجية)	5 مرات	مرة واحدة	5 مرات	مرة واحدة
53	خطاً في الاتصال (نخل-مخرج)	5 مرات	3 مرات	5 مرات	3 مرات
61	ارتفاع أنابيب المكثف	6 مرات	مرة واحدة	6 مرات	مرة واحدة
62	ارتفاع درجة حرارة مستشعر تسرب الحرارة	6 مرات	مرتان	6 مرات	مرتان
67	قلل مروحة محرك BLDC	6 مرات	7 مرات	6 مرات	7 مرات
72	اكتشاف فشل نقل الصمام رياضي الاتجاه	7 مرات	مرتان	7 مرات	مرتان
93	خطاً في الاتصال (داخلي-خارجي)	9 مرات	3 مرات	9 مرات	3 مرات

Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

مِدِلِي

حالة اللصمات وأيضاً كود العطل يدلان على نوع العطل

كود العطل	لمبة التايمر Timer	لمبة التشغيل Run (عدد الإشارات)	سبب العطل
E1	X	(١) 	وحدة الإلكترونية (EEPROM) (عطل في)
E2	X	(٢) 	عدم وصول إشارة حكم بين الوحدتين الداخلية والخارجية
E3	X	(٣) 	مотор الوحدة الداخلية لا يعمل
E4	X	(٤) 	فاطع الوقاية من زيادة الحمل الموجود بالصاغط يفصل التيار الكهربائي ٤ مرات عن الصاغط
E5	X	(٥) 	سينسور الهواء الرابع للوحدة الداخلية (فتح أو قصر كهربائي)
E6	X	(٦) 	سينسور المساد الحراري للوحدة الداخلية (فتح أو قصر كهربائي)
E8	X	(٨) 	مотор الوحدة الخارجية لا يعمل
EC	●	(٩) 	وجود تنقيس في دائرة المفررون بجهاز التكبير أو وجود عطل أدى إلى إيقاف تشغيل الصاغط

X = لقص
 ● = تقص
 ☆ = تقص وتنطق على شكل إشارات

Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

التشخيص الذاتي الذي

♦ التشخيص الذاتي الذي

عد التوصيل بالكتور، شرة الارضي، يتحقق مكثف الهواء الطلق للثلاجة وان هناك امر خاطئ، يعرض العائم برجة حرارة الغرفة ودرجة الحرارة المسوسية كدليل لإظهار مشكلة مكثف الهواء،
لوصلح كود المشكلة كال التالي:

مصابح عطب في الاتصال ولوحة التحكم الرئيسية EO

عطب في حالية الوحدة الخارجية (الضغط المرتفع، زيادة الحرارة، والمرحلة النسبية .. إلخ) EI

عطب في اتصال EEPROM E2

عطب في اتصال بلوحة التحكم الرئيسية والوحدة الخارجية F3

ترmostات الغرفة غير عادي F7

ترmostات الملف للوحدة الداخلية غير عادي FB

ترmostات الملف للوحدة الخارجية غير عادي F9

Beko

Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

نقطة التحقق	سبب الخطأ	اكتشاف الخطأ	كود الخطأ
<ul style="list-style-type: none"> + تحقق من تقييد، اعقة مصدر تدفق الهواء + ترجمة الاصطلاحات الفنية + تتحقق من تغريب سائل التبريد + تتحقق من تفريح اقبرس سائل المصاعط + تتحقق من تفريح عازل المصاعط + تتحقق إذا ما كانت [PM] محرفة لم 	<ul style="list-style-type: none"> • التشغيل ذو الحمل الزائد (اقبرس، حبس، اعقة مروحة التأثيرات الخارجية، مشكلة في الدورة) 	ارتفاع التيار في المصاعط(ارتفاع التيار المدمر)	CH21
<ul style="list-style-type: none"> + تتحقق من تغريب سائل التبريد + عدم التصاميم/إذابة قصص داخل المصاعط + تعطل المصاعط + أجزاء مistorica داخل مجموعة لوحة الدارة المطبوعة [تعطل IPM] 	<ul style="list-style-type: none"> • تغريب سائل التبريد • ارتفاع تيار مرحلة دخل المصاعط 	ارتفاع التيار في المصاعط	CH29


دلیل اعطال و تشخیص

قبل التحقق من مجموعة لوحة الدائرة المطبوعة لجميع الأجزاء الكهربائية الخارجية/الداخلية، لتنظر لعدة 3

Journal of Health Politics, Policy and Law, Vol. 35, No. 3, June 2010
DOI 10.1215/03616878-35-3 © 2010 by the Southern Political Science Association

عند القناس في حالة استعداد مصدر الامداد بالطقة، وبعد التحقق من وضع قياس العداد، احذر من دوائر حدوث التفجير كثيرة.

1

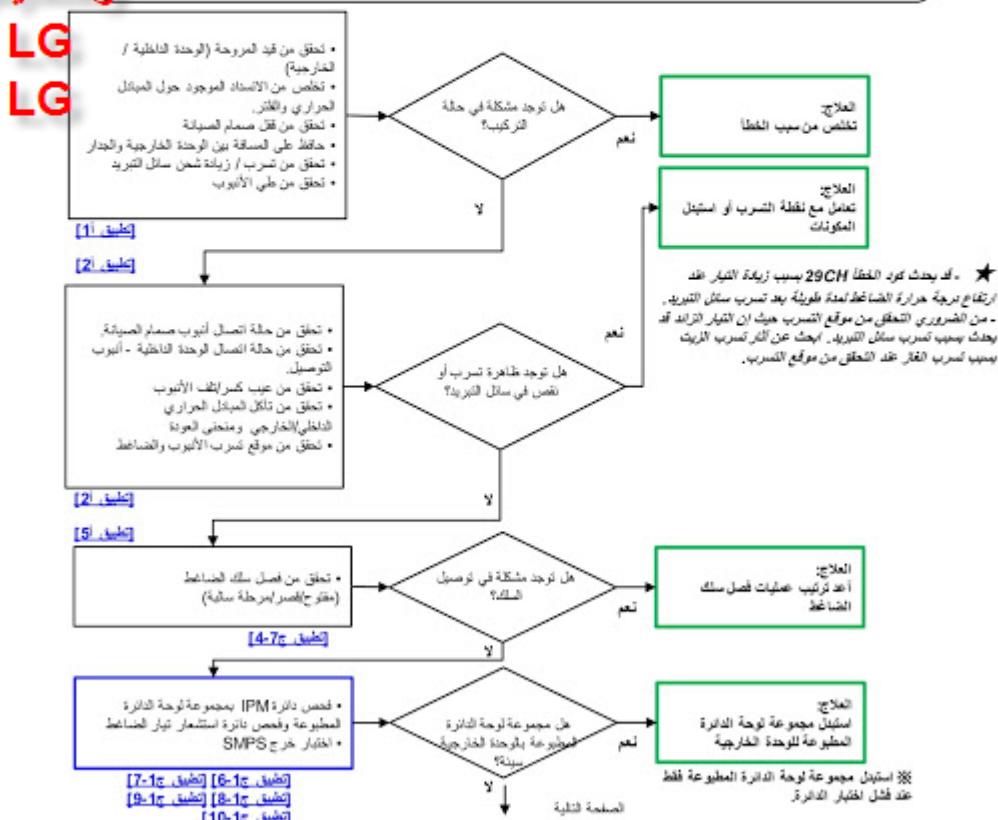



كود العطل	سبب العطل
E1	عطل في سينسور الهواء الراجع إلى الوحدة الداخلية (فتح أو قصر كهربائي)
E2	عطل في سينسور المبادل الحراري للوحدة الداخلية (فتح أو قصر كهربائي)
E3	عطل في سينسور المبادل الحراري للوحدة الخارجية (فتح أو قصر كهربائي)
E4	عطل في سينسور المبادل الحراري للوحدة الخارجية (فتح أو قصر كهربائي)
E6	الحماية الخاصة بالوحدة الخارجية تعمل (انظر جدول التفاصيل الموجمدة بالصفحة)
EC	وجود تنفس في دائرة الفريون بجهاز التكييف أو وجود عطل أدى إلى إيقاف تشغيل الضاغط
P4	درجة حرارة المبادل الحراري للوحدة الداخلية منخفضة جداً أو مرتفعة جداً
P5	درجة حرارة المبادل الحراري للوحدة الخارجية مرتفعة جداً
P9	وظيفة الحماية الخاصة بذانة التدفق الحراري للوحدة الداخلية تعمل إنشاء تشغيل عملية التدفق (48K)

الوحدة الانكرونية للوحدة			
سبب العطل	النهاية الأولى LED 3	النهاية الأولى LED 2	النهاية الأولى LED 1
لا يوجد عطل	تضئ	تضئ	تضئ
عكس أحد الفرازات (60K - 48K)	تضئ	تضئ	تضئ
التيار الكهربائي أكبر من اللازم	تضئ	تضئ	تضئ
سقوط أحد الفرازات (60K - 48K)	تضئ	تضئ	تضئ

Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

نقطة التحقق	سبب الخطأ	اكتشاف الخطأ	كود الخطأ
<ul style="list-style-type: none"> تحقق من حالة توصيل الأثيربر تحقق من حالة كسر/تلف الأليوب المغربية تحقق من حالة ثلوث المبدلات الحرارية الداخلية/الخارجية تحقق من تلف المضاد تحقق من إنسداد هيكلان EEV تحقق من كمية سائل التبريد المناسبة تحقق من كمية سائل التبريد المشحونة إضافياً 	<ul style="list-style-type: none"> تلف يسبب كسر الأليوب سرور توصيل الأليوب تلف الأليوب يسبب التأكل تلف يسبب تأكل المبدل الحراري تلف الصاعده (تلف) EEV إنسداد هيكلان نقص سائل التبريد 	اكتشاف تسرب سائل التبريد	CH36

دليل اعطال وتشخيص LG


LG RAC Inverter

قبل التحقق من مجموعة لوحة الدائرة المطبوعة أو جميع الأجزاء الكهربائية الخارجية/الداخلية، انتظر لمدة 3 دقائق بعد إيقاف تشغيل المطاطة.

عند القيام في حالة استدعاء مصدر الأعطال بالطلاقة، وبعد التحقق من وضع قياس العداد، احترم من دوائر جدoot



تحذير

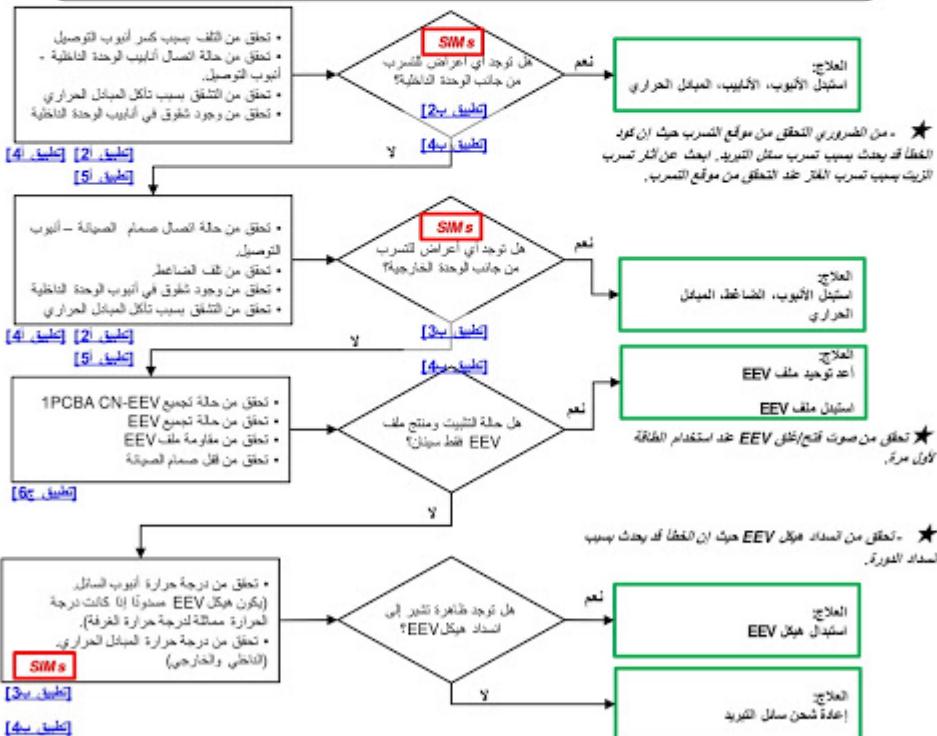



وظيفة التشخيص الذاتي لاكتشاف الأعطال

وحدة التحكم الإلكترونية الذكية الموجودة بالوحدة الداخلية

مزودة بوظيفة التشخيص الذاتي لاكتشاف الأعطال

وإيقاف تشغيل جهاز التكييف أوتوماتيكياً عند حدوث عطل

نوع العطل	نوع التيار	نوع التيار	نوع الأعطال	نوع العطل
E1	X	☆	(١)	وحدة إلكترونية (EEPROM) عطل في
E2	X	☆	(٢)	عدم وصول إشارة تحكم
E3	X	☆	(٣)	موزع الوحدة الداخلية لا يعمل
E5	X	☆	(٤)	سيஸور الهواء الرابع للوحدة الداخلية (فتح أو قصر كهربائي)
E6	X	☆	(٥)	سيஸور الصيال الحراري للوحدة الداخلية (فتح أو قصر كهربائي)
E7	X	☆	(٦)	سيஸور الصيال الحراري للوحدة الخارجية (فتح أو قصر كهربائي)
E8	X	☆	(٧)	موزع الوحدة الخارجية لا يعمل
E9	X	☆	(٨)	عدم وصول إشارة تحكم بين الوحدة الداخلية والوحدة الخارجية
EC	●	☆	(٩)	تشخيص في دائرة الفريون بجهاز التكييف أو وجود عطل أدى إلى إيقاف تشغيل الصانطة

جهاز التكييف موديل
53QHE30-708F

تمرين / تفعيل نظام بورة ممكّنة



حالة التصبات تدل
على نوع العطل

X = لاتس

● = نفس وتنطبق على شكل الشارات

◇ = نفس وتنطبق على شكل الشارات

نوع العطل	نوع التيار	نوع التيار	نوع الأعطال	نوع العطل
X	☆	X	X	سيஸور الهواء الرابع للوحدة الداخلية (فتح أو قصر كهربائي)
X	X	X	☆	سيஸور الصيال الحراري للوحدة الداخلية (فتح أو قصر كهربائي)
☆	X	X	X	سيஸور الصيال الحراري للوحدة الخارجية (فتح أو قصر كهربائي)
☆	X	☆	X	وظيفة المعاينة للوحدة الخارجية تعمل
☆	☆	☆	☆	فتح الوقاية من زيادة الحمل المفجود بالصانطة يحصل التيار الكهربائي ١ مرات عن المطلقة
X	☆	☆	X	وحدة إلكترونية EEPROM
X	X	☆	X	التشخيص في تحكم الوحدة الداخلية
X	◇	X	◇	تشخيص في دائرة الفريون بجهاز التكييف أو وجود عطل أدى إلى إيقاف تشغيل الصانطة

جهاز التكييف موديل
53QHE36-708F

تمرين / تفعيل نظام بورة ممكّنة



حالة التصبات تدل
على نوع العطل

X = لاتس

● = نفس وتنطبق على شكل الشارات

◇ = نفس وتنطبق على شكل الشارات



Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN


كودات توسيوت عادي جداري وكتوري

كود الرمز		
رمز العطل	العطل	رمز الكود
حساس درجة الحرارة الداخلية مقطوع او عاطل	حساس درجة الحرارة المبخر مقطوع او عاطل	F1
حساس درجة حرارة الخارجية مقطوع او عاطل	حساس درجة الحرارة المكثف مقطوع او عاطل	F2
حساس درجة حرارة خط الدفع مقطوع او عاطل	حساس درجة حرارة خط الدفع مقطوع او عاطل	F3
حساس درجة حرارة خط الدفع مقطوع او عاطل	حساس درجة حرارة خط الدفع مقطوع او عاطل	F4
الحد الأعلى للحمل (الأوفرلود) او هرتزية منخفضة	حساس درجة حرارة الانبوب البارد مرتفعة / حرارة الانبوب الحار مرتفعة	F5
التيار مرتفع /الهرتزية تنخفض	التيار مرتفع /الهرتزية تنخفض	F6
حرارة خط الدفع مرتفعة جدا/الهرتزية منخفضة	حرارة خط الدفع مرتفعة جدا/الهرتزية منخفضة	F8
حماية تسريب الغاز	حرارة خط الدفع مرتفعة جدا/الهرتزية منخفضة	F9
تراكم الغاز	تراكم الغاز	F0
حماية الضاغط العالق	حرارة خط الدفع مرتفعة جدا/الهرتزية منخفضة	FA
عطل في حساس (الأوفرلود) للضاغط	انلاق خط الدفع او السحب	FO
مائع الجليد (الأذابة)	الضاغط عالق	FC
انفلاط الضاغط (الأوفرلود)	حرارة الضاغط مرتفعة جدا	FE
النظام غير طبيعي/حماية ضد الحرارة المرتفعة	النظام غير طبيعي في التدفئة مرتفعة جدا	FH
كود الرمز H		
انخفاض الهرتزية بسبب ارتفاع الحرارة في حالة التدفئة	حرارة في التدفئة مرتفعة جدا	H0
اذابة الجليد	الكثير من الثلوج في مكثف القطعة الخارجية	H1
حماية ازالة الغبار	حرارة الضاغط مرتفعة جدا	H2
حماية الضاغط (الأوفرلود)	حرارة الانبوب الخارجي في التبريد مرتفعة/حرارة الانبوب	H3
حماية ضد الحرارة المرتفعة	النظام غير طبيعي في التدفئة مرتفعة	H4
حماية IPM	سحب تيار الضاغط مرتفع جدا	H5
ماطور المروحة الداخلية لا يستجيب	ماطور المروحة عاطل او هناك خلل في الاسلاك او المروحة عالقة	H6
عدم انساق عمل الضاغط		H7
حماية الكارت		HC
الضاغط تالف (دمج في ملف الضاغط)		HE
كود الرمز E		
حماية الضغط العالى	الضغط مرتفع في المنظومة	E1
الحماية ضد التجميد	حرارة انبوب القطعة الداخلية منخفض جدا في التبريد	E2
حماية الضغط الواطي للضاغط	نقص غاز/الشاشة غير مربوطة/مفتاح الضغط الواطي غير مربوط او عاطل	E3
حماية من ارتفاع درجة حرارة خط الدفع للضاغط	حرارة خط الدفع مرتفعة جدا	E4
حماية من ارتفاع التيار	سحب التيار مرتفع	E5
فشل التوصيل	خطا في التوصيل /الربط بين الشاشة والكارت/لوحة التحكم	E6
التلف		

نقطة التحقق	سبل الخطا	اكتشاف الخطا	كود الخطأ
<ul style="list-style-type: none"> تحقق إذا ما كان أسلاك موصل المستثمر موصولة بشكل خاطئ أو لا تحقق من سوء تعلب غلاف سلك المستثمر تحقق من عيب المستثمر 	<ul style="list-style-type: none"> سوء توصيل أسلاك/قصر المستثمر تعطل الروطية / سوء تعلب الغلاف 	فتح أو قصر مستثمر درجة حرارة تفريغ الماكس	CH41
<ul style="list-style-type: none"> تحقق إذا ما كان أسلاك موصل المستثمر موصولة بشكل خاطئ أو لا تحقق من سوء تعلب غلاف سلك المستثمر تحقق من عيب المستثمر 	<ul style="list-style-type: none"> سوء توصيل أسلاك/قصر المستثمر تعطل الروطية / سوء تعلب الغلاف 	فتح أو قصر مستثمر درجة حرارة الغرفة الخارجية	CH44
<ul style="list-style-type: none"> تحقق إذا ما كان أسلاك موصل المستثمر موصولة بشكل خاطئ أو لا تحقق من سوء تعلب غلاف سلك المستثمر تحقق من عيب المستثمر 	<ul style="list-style-type: none"> سوء توصيل أسلاك/قصر المستثمر تعطل الروطية / سوء تعلب الغلاف 	فتح أو قصر المستثمر (الخارجي) المبدل الحراري (الخارجي)	CH45/48
<ul style="list-style-type: none"> تحقق إذا ما كان أسلاك موصل المستثمر موصولة بشكل خاطئ أو لا تحقق من سوء تعلب غلاف سلك المستثمر تحقق من عيب المستثمر 	<ul style="list-style-type: none"> سوء توصيل أسلاك/قصر المستثمر تعطل الروطية / سوء تعلب الغلاف 	فتح / قصر مستثمر درجة حرارة سبب الصمامات	CH46

قبل التحقق من مجموعة لوحة الدائرة المطبوعة أو جميع الأجزاء الكهربائية الخارجية/الداخلية، انتظر لمدة 3 دقائق بعد إيقاف تشغيل الطاقة.

تحذير عند القisan في حالة استعداد مصدر الإنداد بالطاقة، وبعد التحقق من وضع قياس العداد، احظر من دوائر حدوث التفاصيل كالتالي

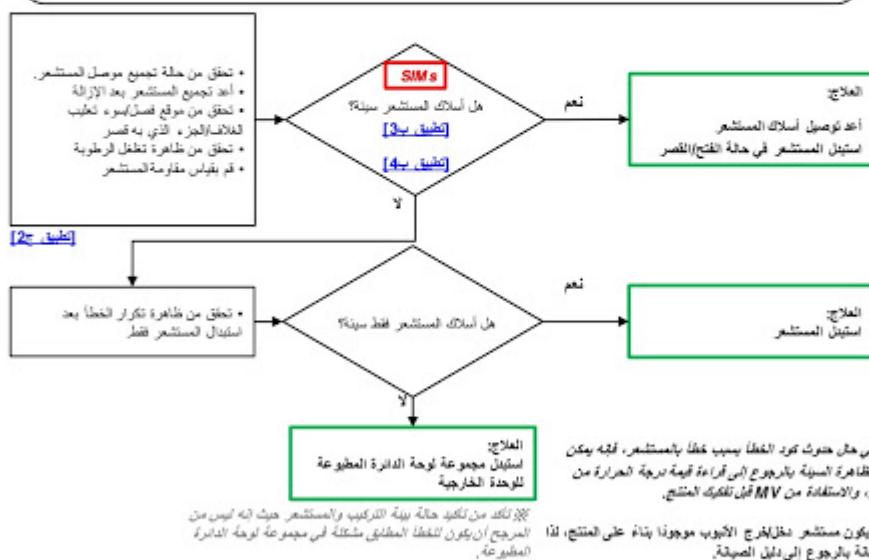

دليل اعطال وتشخيص

LG

LG RAC Inverter

Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN



الخطاء	الكود
حماية الضغط العالي	E1
حماية anti-freeze للوحدة الداخلية	E2
حماية الضغط المنخفض - حماية تسرب الغاز	E3
حماية ارتفاع الضغط العالي للضاغط	E4
النوصيل Communication	E6
محرك المروحة الداخلية	E8
حماية ارتفاع مستوى الماء الدرنيش	E9
حساس المحيط للوحدة الداخلية	F0
حساس درجة حرارة المبخر (الداخلية)	F1
حساس درجة حرارة الكوندنسير (الخارجية)	F2
حساس درجة حرارة المحيط الخارجي	F3
ارتفاع درجة حرارة الغاز في خط الضغط العالي	F4
حساس درجة حرارة أسلاك التحكم	F5
حساس الاستطاعة (capacity)	C5
كرت الوحدة الخارجية	EE
حساس علىة الكهرباء	PF
الأوفر لود للضاغط	H3
حمل زائد	H4
حماية IPM	H5
محرك DC للمروحة	H6
حماية التحكم بالمزامنة	H7
حماية مكثفات تحسين عامل الاستطاعة pfc	Hc
حماية حساس الرطوبة	L1
خطاء في التفعيل activation	Lc

نقطة التحقق	سبب الخطأ	اكتشاف الخطأ	كود الخطأ
-	الدائرة المطبوعة الدائرة المطبوعة لوحدة الدائرة المطبوعة مجموعة لوحات فتح فصل مبشر مبشر CT العاكس	احتراق جزء دائرة استشعار مجموعه لوحات	CH40

قبل التحقق من مجموعة لوحة الدائرة المطبوعة أو جميع الأجزاء الكهربائية الخارجية/الداخلية، لتنظر لمنصة 3

نافق بعد إيقاف تشغيل المكانة
عند القيام في حالة استعداد مصدر الإمداد بالطاقة، وبعد التحقق من وضع قياس العداد، احتر من دوائر حدوث
التيار كهربائي



• بما أن ظاهرة كود الخطأ 40CH تحدث نتيجة لاحتراق مكونات مجموعة لوحة الدائرة المطبوعة بالوحدة الخارجية، فاستبدل
مجموعة لوحة الدائرة المطبوعة دون إجراء فحص منفصل.


※ إجراء استبدال الأجزاء (موصى به)

مجموعة لوحة الدائرة المطبوعة الخارجية

دليل اعطال وتشخيص LG LG RAC Inverter

Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

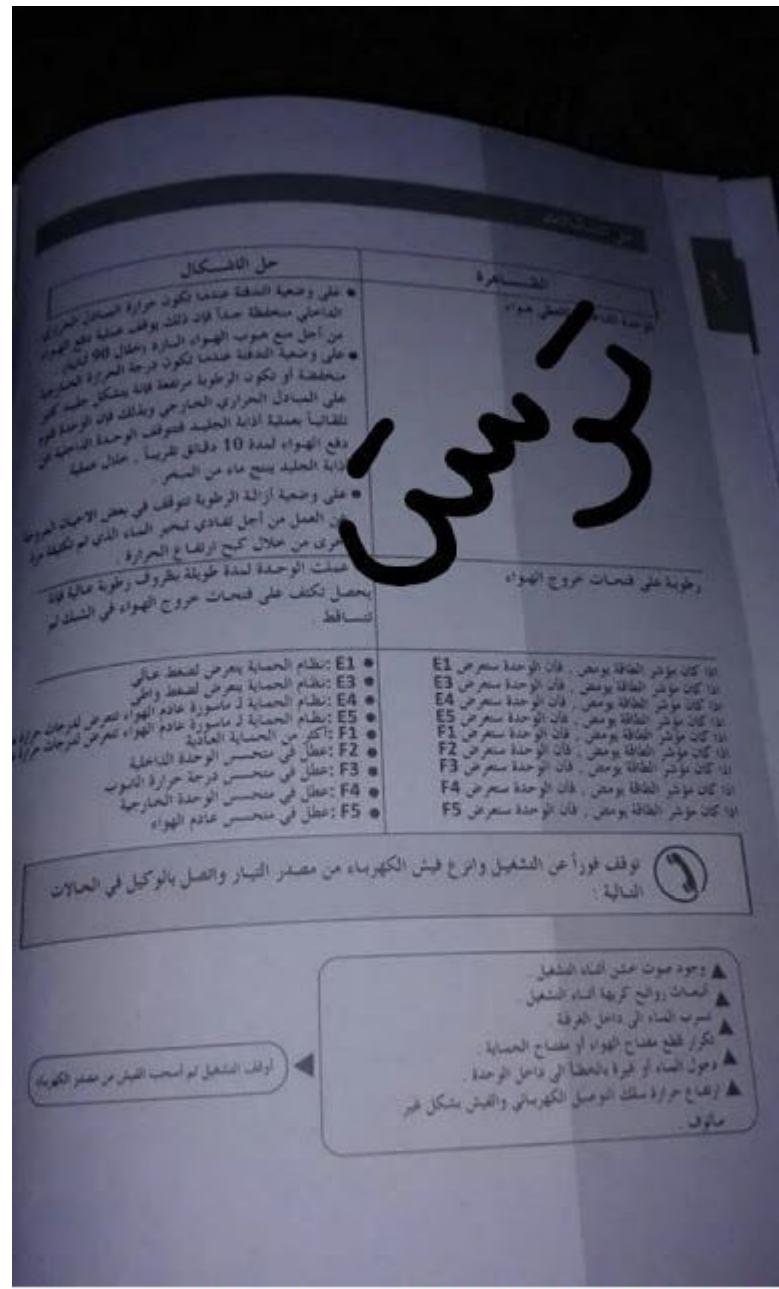

Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

نقطة التتحقق	سبب الخطأ	اكتشاف الخطأ	كود الخطأ
<ul style="list-style-type: none"> تحقق من بيئة التركيب تحقق من تفاصيل التوصيل المطبوعة تحقق من حالة التيار المطبوعة تحقق من إجزاء دارة استشعار درجة حرارة تحقق من ملائمة بيئة التركيب التشغيل ذو العمل الزائد (أي، حجب، إغلاق المروحة المانع) سوء تجميع المسبار المغناطيسي لمجموعة لوحة الدائرة المطبوعة سوء إجزاء دارة استشعار درجة حرارة مجموعة لوحة الدائرة المطبوعة 	<ul style="list-style-type: none"> عزم ملائمة بيئة التركيب التشغيل ذو العمل الزائد (أي، حجب، إغلاق المروحة المانع) سوء تجميع المسبار المغناطيسي لمجموعة لوحة الدائرة المطبوعة سوء إجزاء دارة استشعار درجة حرارة مجموعة لوحة الدائرة المطبوعة 	<ul style="list-style-type: none"> ارتفاع درجة الحرارة في المسبار المغناطيسي لمجموعة لوحة الدائرة المطبوعة الخارجية 	CH62

دليل اعطال وتشخيص

من العطل من مجموعة لوحة الدائرة المطبوعة أو جميع الأجزاء الكهربائية الخارجية/الداخلية، للنظر لهذا


تفاقق بعد إيقاف تشغيل المطاطرة.

عند القيام في حالة استعداد مصدر الإمداد بالطاقة، وبعد التحقق من وضع قياس العداد، احذف من دوائر حدوث

الناس كهربائي



LG RAC Inverter

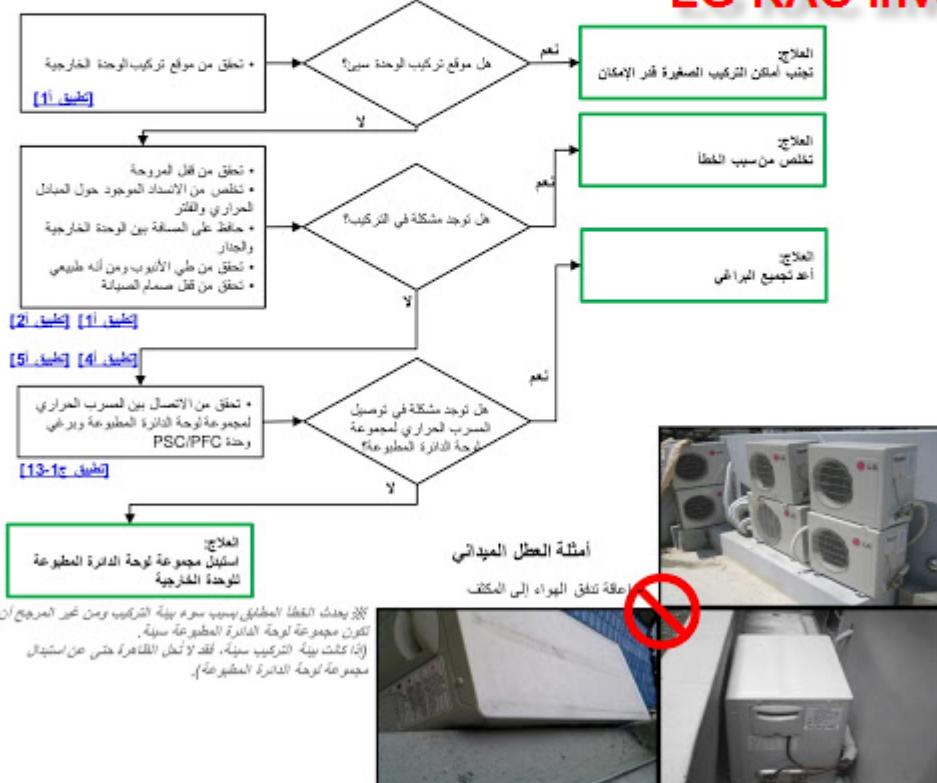

Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

الأمثل والمعالم

وهي تخدم المنشآت المدنية المعمول بها في مملكته

في مثل تلك الظروف على الأفراد تقديم مشاركة  ملائمة من قبل مسؤولي تطوير البرامج.

Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

وظيفة التشخيص الذاتي لاكتشاف الأعطال

وحدة التحكم الإلكترونية الذكية الموجودة بالوحدة الداخلية

مزودة بوظيفة التشخيص الذاتي لاكتشاف الأعطال

وإيقاف تشغيل جهاز التكييف أوتوماتيكياً عند حدوث عطل

عند حدوث عطل يظهر
كون العطل على شاشة
لوحة التحكم الموجودة
بالوحدة الداخلية



كود العطل	سبب العطل
E1	عطل في سينسور الهواء الراوح إلى الوحدة الداخلية (فتح أو قصر كهربائي)
E2	عطل في سينسور المبادل الحراري للوحدة الداخلية (فتح أو قصر كهربائي)
E3	عطل في سينسور المبادل الحراري للوحدة الخارجية (فتح أو قصر كهربائي)
E4	عطل في سينسور المبادل الحراري للوحدة الخارجية (فتح أو قصر كهربائي)
E6	الحماية الخاصة بالوحدة الخارجية تعمل (انظر جدول التعبارات)
EC	تنفيسي بدائرة الفريون في جهاز التكييف
P4	درجة حرارة المبادل الحراري للوحدة الداخلية منخفضة جداً أو مرتفعة جداً
P5	درجة حرارة المبادل الحراري للوحدة الخارجية مرتفعة جداً
P9	وظيفة الحماية الخاصة بذابة الثلج من المبادل الحراري للوحدة الداخلية تعمل أثناء تشغيل عملية التفريغ

الوحدة الإلكترونية بالوحدة الخارجية


سبب العطل	اللعبة الأولى LED 3	اللعبة الأولى LED 2	اللعبة الأولى LED 1
لا يوجد عطل	تضئ	تنطفئ	تنطفئ
عكس أحد الفارات	تضئ	تنطفئ	تضئ
التيار الكهربائي أكبر من اللازم	تضئ	تضئ	تنطفئ
سقوط أحد الفارات	تضئ	تضئ	تضئ

نقطة التحقق	سبب الخطأ	اكتشاف الخطأ	كود الخطأ
<ul style="list-style-type: none"> تحقق من مصنحة الصرف / المفاجع العام تحقق من موقع أنورب الصرف تحقق من إنشاد أنورب الصرف تحقق من مفاجع الصرف بمجموعة لوحة الدارة المطبوعة بالوحدة الداخلية 	<ul style="list-style-type: none"> عمل مصنحة الصرف النفاد حرطوم الصرف عمل المفاجع العام 	خطأ بالمفاجع العام	CH04


قبل التحقق من مجموعة لوحة المعايرة المطبوعة أو جميع الأجزاء الكهربائية الخارجية الداخلية، انتظر لمدة 3 دقائق بعد إيقاف تشغيل الطеча.

عند الوصول في حالة استعداد مصدر الإمداد بالطاقة، وبعد التحقق من وضع قياس العداد، احذر من دوائر حوث الناس كهربائي

دليل اعطال وتشخيص LG LG RAC Inverter

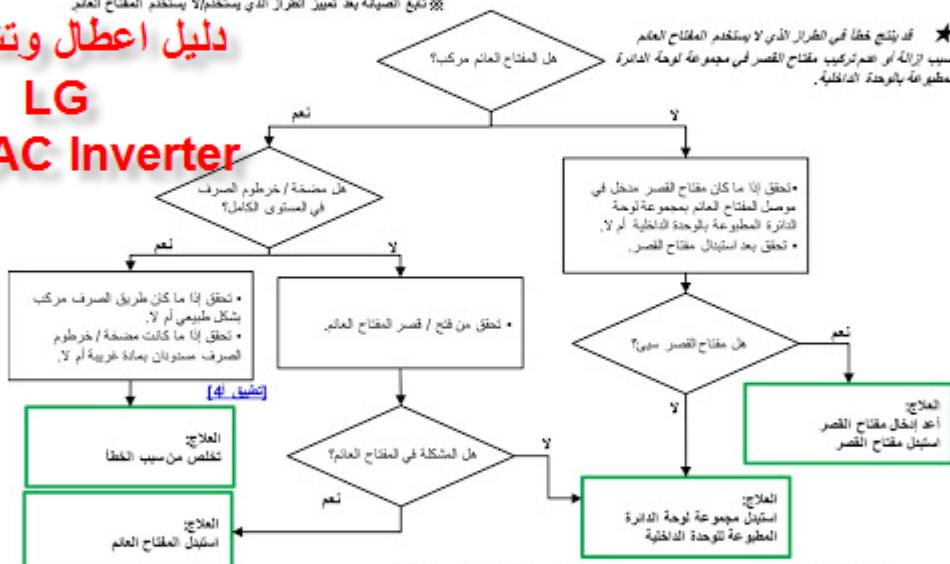

★ في حالة اضطراب الذي يستخدم المفهوم العلمي، وفي حال
مثوى الخطأ **04CH** حتى عند إدخال مفهوم الخطأ في تقييم
موسى مجموعة لوحة الدائرة المطبوعة، فالمفهوم عليه يحصل في
مجموعة لوحة الدائرة المطبوعة، واستبدالها، والا، لأن المفهوم
مجموع لوحة الدائرة المطبوعة.

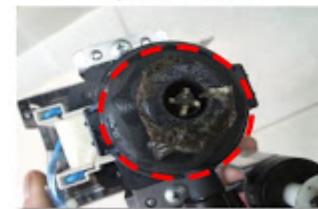

أمثلة العطل الميداني



Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN


نقطة التحقق	سبب الخطأ	اكتئاب الخطأ	كود الخطأ
• تحقق من سوء توصيل أسلاك/قصر المستشعر المستشعر	• قطع/قصر مستشعر درجة حرارة الغرفة الداخلية	• قطع/قصر مستشعر درجة حرارة الغرفة الداخلية	CH01
• تتحقق من سوء توصيل علاق سلك المستشعر/القصر	• قطع/قصر مستشعر أنبوب مدخل العدال الحراري الداخلي	• قطع/قصر مستشعر أنبوب مدخل العدال الحراري الداخلي	CH02
• تتحقق إذا ما كان مستشعر المنتج فقط سيني لم لا	• قطع/قصر مستشعر أنبوب مخرج العدال الحراري الداخلي	• قطع/قصر مستشعر الأنبوب المتوسط للعدال الحراري الداخلي	CH06
		• قطع/قصر مستشعر الأنبوب المتوسط للعدال الحراري الداخلي	CH12

هل التحقق من مجموعة لوحة الدائرة المطبوعة او جميع الأجزاء الكهربائية الداخلية، انتظر لمدة 3 دقائق بعد إيقاف تشغيل الطاقة.

تحذير عند القياس في حالة استبدال مصدر الإمداد بالطاقة، وبعد التحقق من وضع قياس العداد، احذر من دوائر حدوث التماس كهربائي



*** تتحقق من جالب الموصى بجموعة لوحة الدائرة المطبوعة بالوحدة الداخلية عند حدوث كود خطأ، إذا كان مفتاح القصر أو المفتاح العام (اضفة الصرف) متصل بموصل المستشعر المطابق، اتبع خطوات تتحقق مودة الخطأ 04.

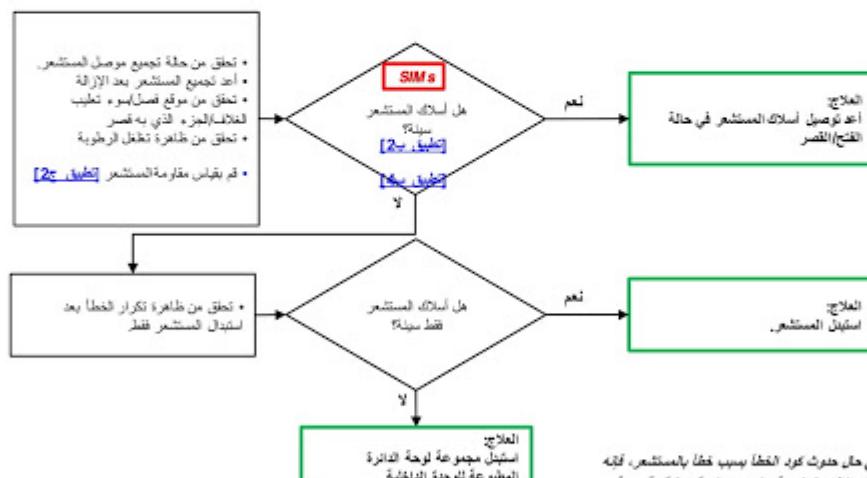

إلا أن هناك من تؤدي حالة بقية الترايب و المستشعر حيث أنه ليس من المريض أن يكون لخطأ المطابق مشكلة في مجموعة لوحة الدائرة المطبوعة.

★ في حال حدوث كود الخطأ بسبب خطأ بالمستشعر، فإنه يمكن التثنف المظاهر السنية بالرجوع إلى قائمة قيمة درجة الحرارة من المستشعر، والاستدادة من لمن تغيرت المثلث.

*** قد لا يكون مستشعر مدخل/خرج الأنبوب موجوداً بناءً على المثلث إذا اتسع العصالة بارزه على دليل التصنيع.

دليل اعطال وتشخيص

LG

LG RAC Inverter

Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN


متضرر درجة الحرارة

متضرر درجة الحرارة

نقطة التحقق	سبل الخطأ	اكتشاف الخطأ	كود الخطأ
<ul style="list-style-type: none"> + تتحقق من تقادم حجب، هل كل تلقيح المروحة الخارجية + تتحقق من تلقيح سائل التبريد + تتحقق إذا ما كان المستشعر طبيعى أم لا + تتحقق من حالة تجميع EEV 	<ul style="list-style-type: none"> + التشغيل ذو الحمل الزائد (فهد، حجب، إعاقة المروحة المخارجية) + سوء مستشعر تقييغ ضاغط المكبس + تلقيح مثلث التبريد (غير كافى) + إزاحة موصل / سوء تجميع EEV 	<ul style="list-style-type: none"> + ارتفاع درجة الحرارة في أنبوب تفريغ ضاغط المكبس 	CH32



دليل اعطال و تشخيص

قبل التحقق من مجموعة لوحة المفاتير المطبوعة أو جميع الأجزاء الكهربائية الخارجية الداخلية، اقتصر لمرة
ثانية بعد إيقاف تشغيل المطحنة
عد التفاصيل في حالة استعمال مسبر الإمداد بالبطاقة، وبعد التحقق من وضع قابس العداد، احضر من دوائر حدوث
ال INCIDENTS

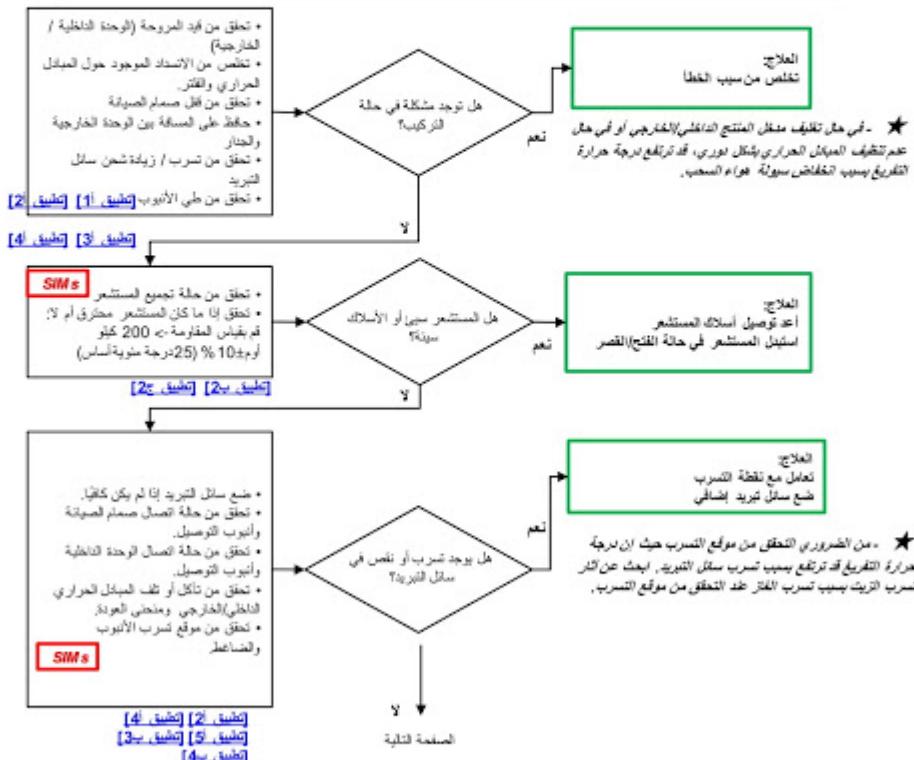

خطأ بالوحدة الداخلية

كود الخطأ	المواصفات	عدد الواردات	
		الوحدة الداخلية	
		مؤشر 1LED	مؤشر 2LED
01	خطأ بمستشعر درجة حرارة غرفة الوحدة الداخلية	مرة واحدة	-
02	خطأ بمستشعر أنبوب مدخل الوحدة الداخلية	مرتان	-
03	خطأ بوحدة التحكم عن بعد السلكية	3 مرات	
04	خطأ بالفتح العائم (اختباري)	4 مرات	-
05	خطأ في الاتصال بين الوحدات الداخلية والخارجية	5 مرات	-
06	خطأ بمستشعر أنبوب مخرج الوحدة الداخلية	6 مرات	-
09	خطأ بEEPROM بالوحدة الداخلية	9 مرات	-
10	فشل مروحة محرك BLDC بالوحدة الداخلية	-	مرة واحدة
12	خطأ بمستشعر أنبوب وسط الوحدة الداخلية	مرتان	مرة واحدة

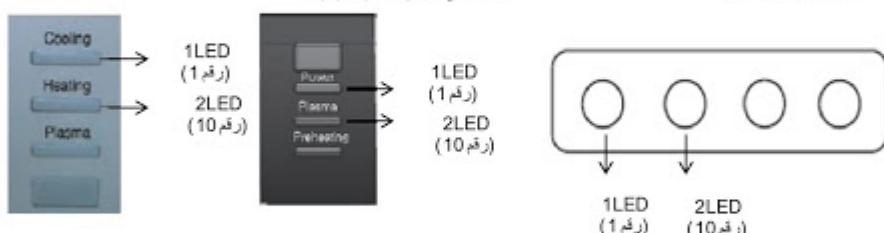
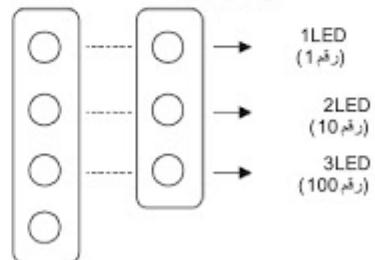
(1) النوع 1 (LED 2)
SC, SB, SW الشاسيه(2) النوع 2 (أفقي 4 LED)
5S, 4S الشاسيه3 النوع 3
- الشاسيه SH4 النوع 4 (رأسي 3 أو SJ, SA)
- الشاسيه

دليل اعطال وتشخيص
LG
LG RAC Inverter

Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

نقطة التحقق	سبب الخطأ	اكتشاف الخطأ	كود الخطأ
• تحقق إذا ما كان أسلوك موصل المستشعر موصلة بشكل خاطئ لم لا.	• سوء توصيل أسلوك مستشعر الضغط	فتح/قصر مستشعر الضغط المترافق	فتح/قصر مستشعر الضغط المترافق
• تتحقق إذا ما كان أسلوك موصل المستشعر موصلة بشكل خاطئ لم لا.	• سوء توصيل الضغط	فتح/قصر مستشعر الضغط	CH43

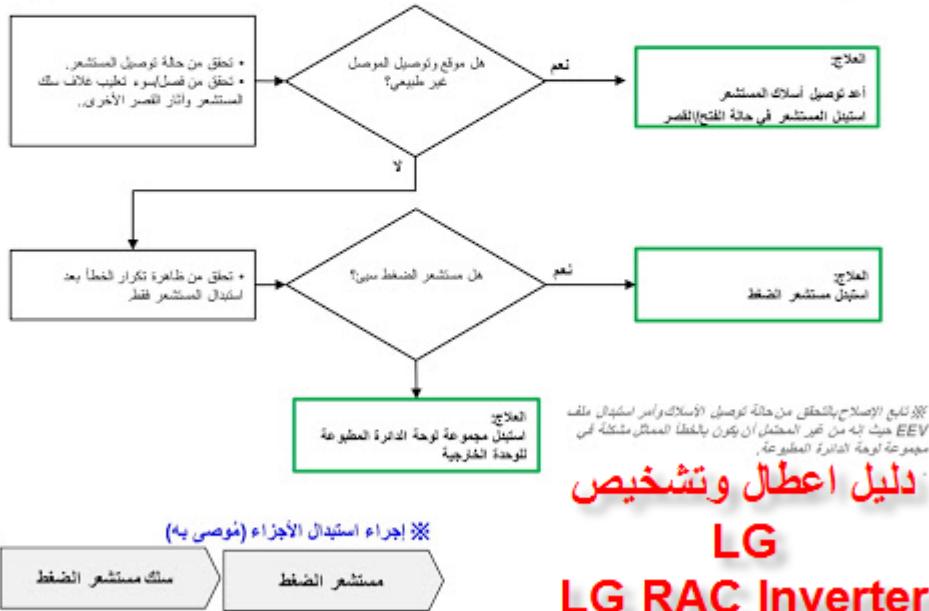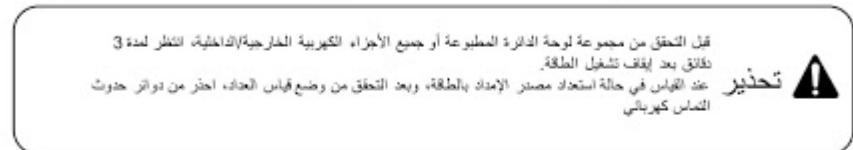

دليل اعطال وتشخيص

LG
LG RAC Inverter

Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

قبل التحقق من مجموعة لوحة القيادة المطبوعة او جميع الاجزاء الكهربائية الخارجية الداخلية، ابتعد عن الماء 3 دقائق بعد ايقاف تشغيل المطافئ.


عند القوانين في حالة استعداد مصادر الإمداد بالملقطة، وبعد التتحقق من وضع قياس العداد، احذر من دوائر حدوث التسلل كهربائي

دليل اعطال وتشخيص LG LG RAC Inverter

★ قد ينبع الخطأ 03 CM الناشئ عن عن المنهج الذي لا يستخدم بحسب المقرر أو التكاليف نتيجة لتنفيذ خط مرسوم وحدة التعلم عن بعد المنشطة في مجموعة لوحة المدارس المطبوعة بالذات بأفراد كفاف.

● قد ينبع خطأ 04 CM الناشئ عن استخدام وحدة التعلم عن بعد المنشطة،

● وقد ينبع خطأ 05 CM الناشئ عن عدم اعتماد المنهج الذي لا يستخدم بحسب المقرر أو التكاليف.

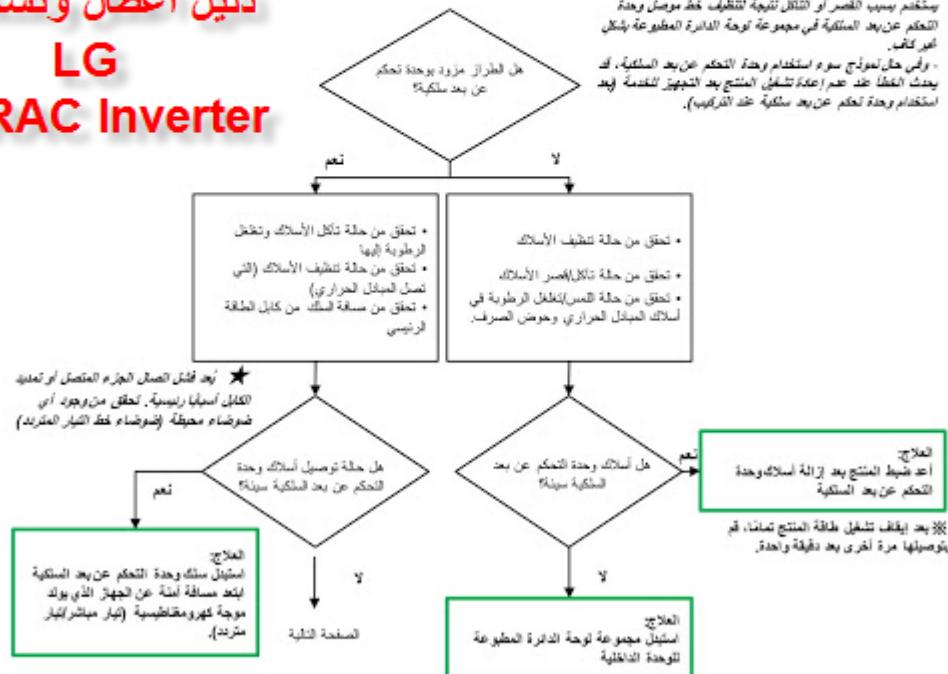



اليكم بعض الاعطال التي تحدث في الكارت الديجيتل للسبيلت بونت

بونت2

1. عند القراءة على شاشة السبيلت

E1 يرجع العطل الى سنسور الترموموستارت للوحدة الداخلية

2. ولكن عندما يعطي E2 يرجع العطل الى سنسور كوبيل الوحدة الداخلية

3. ولكن عندما يعطي E3 يرجع العطل الى سنسور كوبيل الوحدة الخارجية

4. ولكن عندما يعطي E4 يرجع العطل الى فان الوحدة الداخلية

5. ولكن عندما يعطي E5 يرجع العطل الى نقص شحنة الفاز

6. ولكن عندما يعطي E6 يرجع العطل الى حمل زائد على الكمبريسر

وفي هذه الحالة يجب تنظيف مواسير الوحدة الداخلية والخارجية من الداخل وتنظيف الشبكات

ملاحظة:- بعض الكارتات يكون E2 عكس E3.

Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

INTELLIGENT SELF DIAGNOSIS

◆ INTELLIGENT SELF DIAGNOSIS

When electrify for the first time, the air conditioner will check the function automatically. If has some thing wrong, the system will display the room temperature and the set temperature substitute to show the trouble of the air conditioner.

Trouble code explanation as follows:

- F 1 ————— Indoor de-ice protection
- F 2 ————— Outdoor unit fail in cool operation
- F 3 ————— Overheat protection in cool operation
- F 4 ————— Overheat protection in heat operation
- F 5 ————— Outdoor unit fail in heat operation
- F 6 ————— Overpressure protection
- F 7 ————— Room thermistor abnormal
- F 8 ————— Coil thermistor of indoor unit abnormal
- F 9 ————— Coil thermistor of outdoor unit abnormal

کرافت 4 طن

Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

Malfunction content	Code	Indoor unit display status	
		LED(Indoor unit without the nixietube) Running lamp flashing frequency	Timing lamp flashing frequency
The communication faults between the indoor and outdoor units	F1	1	lighten
Indoor ambient temperature sensor fault	F2	2	lighten
Indoor coil temperature sensor fault (Include;inlet, middle of pipe,outlet)	F3	3	lighten
Indoor fan fault	F4	4	lighten
Outdoor module fault	F5	5	lighten
Outdoor ambient temperature sensor fault	F6	6	lighten
Outdoor coil temperature sensor fault	F7	7	lighten
Compressor suction temperature sensor fault	F8	8	lighten
Compressor discharge temperature sensor fault	F9	9	lighten
Inductor of current or voltage fault	FA	10	lighten
Compressor driving abnormally fault	FC	11	lighten
Power supply phase lacking or phase sequence fault	FD	12	lighten
Refrigerant lacking fault	FF	14	lighten

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

-٤٥- وظيفة التشخيص الذاتي لإكتشاف الأعطال

- شرح وظيفة التشخيص الذاتي للأعطال:
 (١) وظيفة التشخيص الذاتي للأعطال من أهم مقومات نجاح تشغيل جهاز التكييف بدون حدوث أعطال.
 (٢) مجموعة التحكم الإلكتروني الموجودة بالوحدة الداخلية (جمجمة الموديلات) مزودة بوظيفة التشخيص الذاتي لاكتشاف الأعطال.
 (٣) مجموعة التحكم الإلكتروني الموجودة بالوحدة الخارجية (موديلات 48-60 / 38QDMT) مزودة بوظيفة التشخيص الذاتي لاكتشاف الأعطال.
 (٤) وظيفة التشخيص الذاتي للأعطال هامة جداً في تحديد السبب المحتل للحفل للخصوص واصلاحه.
 عندما يحدث عطل فإن كود العطل يظهر على شاشة لوحة التنشيف بالوحدة الداخلية طبقاً للجدول التالي :
 • حالة لمبات لوحة البيانات وأيضاً كود العطل الذي يظهر على شاشة لوحة البيانات الخاصة بالوحدة الداخلية يدلان على نوع



كود العطل	لمبة التحذير ALARM	لمبة التيار ورست DEF. / FAN	لمبة التايمير TIMER	لمبة التنشيف OPERATION	العطل
٥٠	●	●	○	●	ميسور الهواء الرابع إلى الوحدة الداخلية (فتح كهربائي أو قصر كهربائي)
٥١	●	●	●	○	ميسور المدخل الحراري للوحدة الداخلية (فتح كهربائي أو قصر كهربائي)
٥٢	○	○	●	●	ميسور المدخل الحراري للوحدة الخارجية (فتح كهربائي أو قصر كهربائي)
٥٣	○	●	●	○	عطل في الوحدة الخارجية
٥٤	○	○	○	○	ميسور ملمسية تصريف مياه التكييف (اختبارية)
٥٥	●	●	○	○	عطل في الوحدة الإلكترونية الأساسية
٥٦	○	●	●	●	مستوى مياه التكييف

حالة لمبات الوحدة الإلكترونية الخاصة بالوحدة الخارجية (فقط للمقاسات ١٨ - ٦٠) تدل على نوع العطل كالتالي :

LED 3	LED 2	LED 1	العطل
on	off	off	لا يوجد عطل
on	off	on	عطل أحد الفلاتات
on	on	off	فتح الكهربائي أكبر من اللازم
on	on	on	مقطط أحد الفلاتات

- عند إصلاح العطل يجب قفل مصفي التيار الكهربائي عن جهاز التكييف عن طريق تحريك مفتاح التنشيف إلى وضع إيقاف (OFF)
 - وبعد إصلاح العطل يجب تحريك التنشيف إلى وضع تشغيل (ON) ثم تشغيل الوحدة الداخلية باستخدام وحدة التحكم اللاسلكية
 أو باستخدام لوحة التنشيف الموجودة بالوحدة الداخلية.

كارير 3 طن

٥٥

Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

الإشارات Side 2	E1	E2	E3	E4	E5	E7	E8	FL	لمبة الريسيفر تعطى إشارات متقطعة	لمبة التشير تعطى إشارات متقطعة	لمبة المطلاة تعطى إشارات متقطعة	لمبة التاهير تعطى إشارات متقطعة	لمبة المطلاة تعطى إشارات متقطعة	dF							
وظيفة التشخيص الذاتي لإكتشاف الأعطال																					
موديل																					
53 QH 12B 53 FS									عمل شير موسنور كوبول الوحدة الداخلية عمل شير موسنور كوبول الوحدة الخارجية وظيفة الحماية من حدوث تنفسين أو نفس الشحنة عمل بموتور مروحة الهواء الراوح التيار الساهم أكبر من اللازم أو الفازات ممكورة وظيفة الحماية من تكون ناتج بالمبرد الشحنة وظيفة الحماية من ارتفاع درجة حرارة المبرد أثناء التشغيل وظيفة إزالة الثلوج من الوحدة الخارجية أثناء عملية التبريد وظيفة الحماية من تكون ناتج بالوحدة الداخلية أثناء عملية التبريد عمل شير موسنور كوبول الوحدة الداخلية عمل شير موسنور كوبول الوحدة الخارجية عمل بموتور مروحة الهواء الراوح التيار الساهم أكبر من اللازم أو الفازات ممكورة وظيفة الحماية من تكون ناتج بالمبرد الشحنة وظيفة الحماية من ارتفاع درجة حرارة المبرد أثناء التشغيل وظيفة إزالة الثلوج من الوحدة الخارجية أثناء عملية التبريد وظيفة الحماية من تكون ناتج بالوحدة الداخلية أثناء عملية التبريد								عمل شير موسنور كوبول الوحدة الداخلية عمل شير موسنور كوبول الوحدة الخارجية عمل أدى إلى إيقاف الصاغدة أو عيب بالباب العاكس عمل شير موسنور الهواء الراوح فانر الهواء غير تطهيف التيار الكهربائي المخصوص أكبر من اللازم عمل موتور مروحة الوحدة الداخلية عمل شير موسنور كوبول الوحدة الداخلية وظيفة الحماية من ارتفاع درجة حرارة هواء خارجي مرتفعة أثناء تشغيل عملية التبريد أو عملية إزالة الرطوبة فقط				
53 QH30/36																					

اعطال، كارير

الإشارات Side 2	E1	E2	E3	E4	E5	E7	E8	FL	لمبة الريسيفر تعطى إشارات متقطعة	لمبة التشير تعطى إشارات متقطعة	لمبة المطلاة تعطى إشارات متقطعة	لمبة التاهير تعطى إشارات متقطعة	لمبة المطلاة تعطى إشارات متقطعة	dF						
وظيفة التشخيص الذاتي لإكتشاف الأعطال																				
موديل																				
53 QH 12B 53 FS									عمل شير موسنور كوبول الوحدة الداخلية عمل شير موسنور كوبول الوحدة الخارجية وظيفة الحماية من حدوث تنفسين أو نفس الشحنة عمل بموتور مروحة الوحدة الداخلية التيار الساهم أكبر من اللازم أو الفازات ممكورة وظيفة الحماية من تكون ناتج بالمبرد الشحنة وظيفة الحماية من ارتفاع درجة حرارة المبرد أثناء التشغيل وظيفة إزالة الثلوج من الوحدة الخارجية أثناء عملية التبريد وظيفة الحماية من تكون ناتج بالوحدة الداخلية أثناء عملية التبريد عمل شير موسنور كوبول الوحدة الداخلية عمل شير موسنور كوبول الوحدة الخارجية عمل بموتور مروحة الهواء الراوح التيار الساهم أكبر من اللازم أو الفازات ممكورة وظيفة الحماية من تكون ناتج بالمبرد الشحنة وظيفة الحماية من ارتفاع درجة حرارة المبرد أثناء التشغيل وظيفة إزالة الثلوج من الوحدة الخارجية أثناء عملية التبريد وظيفة الحماية من تكون ناتج بالوحدة الداخلية أثناء عملية التبريد							عمل شير موسنور كوبول الوحدة الداخلية عمل شير موسنور كوبول الوحدة الخارجية عمل أدى إلى إيقاف الصاغدة أو عيب بالباب العاكس عمل شير موسنور الهواء الراوح فانر الهواء غير تطهيف التيار الكهربائي المخصوص أكبر من اللازم عمل موتور مروحة الوحدة الداخلية عمل شير موسنور كوبول الوحدة الداخلية وظيفة الحماية من ارتفاع درجة حرارة هواء خارجي مرتفعة أثناء تشغيل عملية التبريد أو عملية إزالة الرطوبة فقط				
53 QH30/36																				

Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

قائمة أخطاء لوحة التحكم

لمبة بيان	قراءة شاشة العرض	الخطأ
Power	E1	حاسس الغرفة
Power + Sleep	E2	حاسس الكوبل الداخلي
Power	E3	حاسس الكوبل الخارجي
Power + Cool	E4	حمل زائد على الضاغط
Power + Cool	E5	تبريد غير كافي أو تدفئة غير كافية للأسباب الآتية : - إنخفاض الفولت - نقص شحنة - حاسس الوحدة الداخلية

يونيون

Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

التشخيص الذاتي الذي

♦ التشخيص الذاتي الذي

عند التوصيل بالكهرباء للمرة الأولى، يفحص مكثف الهواء الوظيفية تلقائياً فإذا كان هناك أمر خطير، سيعزز من النظام درجة حرارة الغرفة ودرجة الحرارة المصبوطة كيجل لإظهار مشكلة مكثف الهواء

لوضوح كود المشكلة كالتالي:

مصباح عطب في الاتصال ولوحة التحكم الرئيسية

E0

عطب في حماية الوحدة الخارجية (الضغط المرتفع، زيادة الحرارة، والمرحلة السلبية .. إلخ).

E1

عطب في التصل E^2PROM

E2

عطب في اتصال بلوحة التحكم الرئيسية والوحدة الخارجية

F3

ثermosets الغرفة غير عادي

F7

ثermosets الملف للوحدة الداخلية غير عادي

F8

ثermosets الملف للوحدة الخارجية غير عادي

F9

Beko

Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

كود الخطاطي لسبايت انفيرتر LG

Télécharger maintenant

كود الخطاطي	المواصفات	إشارة الخطاطي			
		الوحدة الخارجية		الوحدة الداخلية	
		أحمر	أحمر	مؤشر LED 2	مؤشر LED 1
21	ذروة التيار المباشر (خطاطاً IPM)	مرتان	مرة واحدة	مرتان	مرة واحدة
22	(CT 2CT أقصى)	مرتان	مرتان	مرتان	مرتان
23	رابط التيار المباشر منخفض الجهد	مرتان	3 مرات	مرتان	3 مرات
26	خطاطاً بموضع ضاغط التيار المباشر	مرتان	6 مرات	مرتان	6 مرات
27	PSC خطاطاً	مرتان	7 مرات	مرتان	7 مرات
29	زيادة تيار مرحلة الضاغط	مرتان	9 مرات	مرتان	9 مرات
32	ارتفاع درجة حرارة الأنابيب D بضاغط العاكس	مرتان	3 مرات	مرتان	3 مرات
34	ارتفاع ممتشعر الضغط المرتفع	مرتان	3 مرات	مرتان	4 مرات
35	انخفاض ممتشعر الضغط المنخفض	مرتان	5 مرات	مرتان	5 مرات
36(38)	تسرب سائل التبريد	مرتان 3 مرات	6(8) مرات	مرتان 3 مرات	6(8) مرات
37	تجاوز حد نسبة الضغط	مرتان 3 مرات	7 مرات	مرتان 3 مرات	7 مرات
40	خطاطاً بممتشعر CT	مرتان 4 مرات	-	مرتان 4 مرات	-
41	خطاطاً بممتشعر أنابيب D	مرتان 4 مرات	مرة واحدة	مرتان 4 مرات	مرة واحدة
42	خطاطاً بممتشعر الضغط المنخفض	مرتان 4 مرات	مرتان 4 مرات	مرتان 4 مرات	مرتان 4 مرات
43	خطاطاً بممتشعر الضغط المرتفع	مرتان 4 مرات	مرتان 3 مرات	مرتان 4 مرات	3 مرات
44	خطاطاً بممتشعر الهواء الخارجي	مرتان 4 مرات	مرتان 4 مرات	مرتان 4 مرات	4 مرات
45	خطاطاً بممتشعر الأنابيب الأوسط للكلفت	مرتان 4 مرات	مرتان 5 مرات	مرتان 4 مرات	5 مرات
46	خطاطاً بممتشعر أنابيب S	مرتان 4 مرات	مرتان 6 مرات	مرتان 4 مرات	6 مرات
51	تجاوز السعة (عدم توافق بين الوحدة الداخلية والخارجية)	مرتان 5 مرات	مرة واحدة	مرتان 5 مرات	مرة واحدة
53	خطاطاً في الاتصال (دخل-خرج)	مرتان 5 مرات	مرتان 3 مرات	مرتان 5 مرات	3 مرات
61	ارتفاع أنابيب المكثف	مرتان 6 مرات	مرة واحدة	مرتان 6 مرات	مرة واحدة
62	ارتفاع درجة حرارة ممتشعر مسرب الحرارة	مرتان 6 مرات	مرتان 6 مرات	مرتان 6 مرات	مرتان 6 مرات
67	فشل مروحة محرك BLDC	مرتان 6 مرات	7 مرات	مرتان 6 مرات	7 مرات
72	اكتشاف فشل نقل الصمام رباعي الاتجاه	مرتان 7 مرات	مرتان 7 مرات	مرتان 7 مرات	مرتان 7 مرات
93	خطاطاً في الاتصال (داخلي-خارجي)	مرتان 9 مرات	مرتان 3 مرات	مرتان 9 مرات	3 مرات

LG 2017

Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

Ld	حماية الفازسيكونس phase sequence protection
LF	حماية الباور Power
Lp	عدم تطابق بين الوحدة الداخلية والخارجية
U7	حماية الصمام الرباعي العاكس- 4way valve
P0	رس ت Drive
P5	حماية تيار عالي
P6	خطاء في التوصيلات بين الكنترول الرئيس والدرايف
P7	حساس وحدة التحكم
P8	حرارة مرتفعة لوحدة التحكم
PA	حماية تيار الـ AC
Pc	تيار التحكم
Pd	حساس الربط للحماية
PE	حماية فرق درجة الحرارة (الديفرنشال)
PL	حماية انخفاض الجهد لبسار
PH	حماية ارتفاع الجهد لبسار
PP	تدبب في مدخلات الجهد
ee	خطاء في كرت الذاكرة لـ Drive

اعطال مكيف
انفيرتر Gree

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

FA	1-حساس المطردة بـ قطع او اتصال 2-الكتلة الخارجية سينة 3- لم يتم عمل فاکوم جيد 4-تسرب فريون 5- غلق صمام السحب 6-الكابلاتي بـ سد 7-خفس بوصلة المواسير الخارجية [8-لا يوجد تهوية للوحدة الحاجة
FB	حرارة المكثف عالية 1- يوجد اتربة علية 2- حالات من القصائش او الطوب اسمنتية(التهوية غير كافية)
FC	حرارة المبخر عالية 1- الفلتر او كوبيل المبخر متراكم عليهم اتربة 2- الفريون قليل
F9	كمية التبريد ضعيفة نتيجة 1-خفس المواسير 2-سد في الكابلاتي 3- الفلتر 4-التهوية غير كافية

اعطال تكييف تورنادو فرى ستاند

اعطال
فرى ستاند

Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

اعطال، کاربر

الإشارات Side 2	E1	E2	E3	E4	E5	E7	E8	FL	لبة الريسيفر تحصل إشارات متقطعة	لبة التشغيل تحصل إشارات متقطعة	لبة التأثير تحصل إشارات متقطعة	لبة الطاقة تحصل إشارات متقطعة	dF
موديل													
53 OH 12B 53 FS	عمل	عمل	عمل	عمل	عمل	عمل	عمل	عمل	وظيفة التشغيعين الثاني لاكتشاف الأعطال	وظيفة التشغيعين الثاني لاكتشاف الأعطال	عمل	عمل	موديل
	ثري موسوتور هواء الراجم للوحدة الداخلية	ثري موسوتور كوبول الوحدة الخارجية	ثري موسوتور كوبول الوحدة الداخلية	عمل	وظيفة الحماية من حدوث تفريض أو نفس الشحنة	عمل	أدى إلى إيقاف الصمام فقط أو تعطيب بالباباف العاكس	عمل	ثري موسوتور مروحة الوحدة الداخلية	ثري موسوتور هواء الراجم	عمل	CCD	53 CCD 51 GRH
	ثري موسوتور المروحة المركبة	ثري موسوتور العواري الماخلي	ثري موسوتور العواري الماخلي		وظيفة الحماية من تكون ثلث بالبخار النساء التبريد	ثري موسوتور العواري الماخلي	ثري موسوتور العواري الماخلي	ثري موسوتور العواري الماخلي	ثري موسوتور المروحة المركبة	ثري موسوتور هواء الراجم	ثري موسوتور المروحة المركبة	MEAD MEAL MEAS	51 MEAD 51 MEAL 51 MEAS
53 QH30/36	وظيفة الحماية من ارتفاع درجة حرارة المروحة النساء التبريد	وظيفة الحماية من تكون ثلث بالبخار النساء التبريد	وظيفة الحماية من تكون ثلث بالبخار النساء التبريد	وظيفة الحماية من تكون ثلث بالبخار النساء التبريد	وظيفة الحماية من تكون ثلث بالبخار النساء التبريد	وظيفة الحماية من تكون ثلث بالبخار النساء التبريد	وظيفة الحماية من تكون ثلث بالبخار النساء التبريد	وظيفة الحماية من تكون ثلث بالبخار النساء التبريد	ثري موسوتور المروحة المركبة	ثري موسوتور كوبول الوحدة الداخلية	ثري موسوتور كوبول الوحدة الداخلية	ثري موسوتور كوبول الوحدة الداخلية	EQC99
	ثري موسوتور هواء الراجم	ثري موسوتور كوبول الوحدة الداخلية	ثري موسوتور كوبول الوحدة الخارجية	عمل	وظيفة الحماية من ارتفاع درجة حرارة هواء خارجي مرتفعة	اثنان تشغيل التقطعة عند درجة حرارة كوبول الوحدة الخارجية	وظيفة الحماية من ارتفاع درجة حرارة كوبول الوحدة الخارجية	اثنان تشغيل عملية التبريد أو عملية إزالة الحرارة فقط	ثري موسوتور هواء الراجم	ثري موسوتور كوبول الوحدة الداخلية	ثري موسوتور كوبول الوحدة الداخلية	ثري موسوتور كوبول الوحدة الداخلية	53QH30/36

১৫৮১



فيما يلي توضيح لأكواد أخطاء كارتة أجهزة Artify Smart التي تظهر على الشاشة:



المعنى / الفعل / الحل	كود Error
١. قطع في كابل الرسفر ويلزم توصيله ٢. وجود مشكلة بالرسفر ويلزم تغييره ٣. تغير المكازنة نفسها	E0
قطع في سنسور الراجم Room (يتم مراجعة السلك / أو تغيير السنسور)	E1
قطع في سنسور الوحدة الداخلية (يتم مراجعة السلك / أو مكان السنسور / أو تغيير السنسور)	E2
قطع في سنسور الوحدة الخارجية (يتم مراجعة السلك / أو مكان السنسور / أو تغيير السنسور)	E3
حمل حراري زائد على الوحدة الخارجية. ١. يتم عمل صيانة و تنظيف لكوندنسر الوحدة الخارجية. ٢. يتم مراجعة سرعة مروحة الوحدة الخارجية (عيب كياسنور أو الموتور نفسه) ٣. يتم التأكيد من جودة تهوية الوحدة الخارجية (المكان جيد التهوية)	E4

Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

او باناسونيك LG

الشخص المسؤول الذاتي

عند وصل المكفي بالتيار الكهربائي للمرة الأولى ، سيقوم المكفي بتنفس الوظائف أوتوماتيكياً . في حال وجود خطأ م سيرقوم النظام بعرض درجة حرارة الغرفة وضبط درجة الحرارة البينية مثلاً على وجود مشكلة في المكفي .

رموز المشاكل ستجده بالشكل التالي :

E0	عمل في الاتصال بين شاشة العرض ولوحة التحكم الإلكترونية
E1	عمل في الوحدة الخارجية (مضطط ، حرارة زائدة ، مشكلة القطب السادس)
E2	مشكلة اتصال في الآي 2 بي آر أو آر
F3	مشكلة اتصال بين الوحدة الخارجية ولوحة التحكم الإلكترونية
F7	عدم تعرف إلى التيرموستات الخامس بحرارة الغرفة
F8	مشكلة في ملف تيرموستات الوحدة الداخلية
F9	مشكلة في ملف تيرموستات الوحدة الخارجية

Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

Free Stand		TORNADO
وسيف العطل		الكتور على شاشة LCD
تلف ترمومسات الغرفة		E1
تلف ترمومسات كوبيل المحرر		E2
تلف ترمومسات البواء المسحوب على المكبس		E3
تلف ترمومسات كوبيل المكبس		E4
1- انعكاس فارة من 3 فار & 2- الجهاز يسحب أمرير عالي		E5
فصل الباقي من ارتفاع الصعدة cut out of high pressure		E6
قطع الاتصال بين الرسيفر وكارتة التحكم في الوحدة الداخلية		E8
قطع الاتصال بين كارتة التحكم الداخلية و الكارتة الخارجية		E9
وسيف العطل		الكتور على شاشة LCD
حاصل الباقي من انخفاض التفريغ low pressure cutout		F9
ارتفاع درجة حرارة ماسورة طرد الكباس		Fa
ارتفاع درجة حرارة كوبيل المكبس		Fb
ارتفاع درجة حرارة كوبيل المحرر		Fc

Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

عطل، کاربر

الإشارات Side 2	E1	E2	E3	E4	E5	E7	E8	FL	نهاية التياري تجعل إشارات متقطعة	نهاية التياري تجعل إشارات متقطعة	نهاية التياري تجعل إشارات متقطعة	نهاية المقاومة تجعل إشارات متقطعة	نهاية المقاومة تجعل إشارات متقطعة	dF
موديل														
53 OH 12B 53 FS									وخطفة التباينين الذاتي للاكتشاف الأخطاء					موديل
53 QH30/36									عمل شر موتور الهواء الراوح لوحدة الداخلية	عمل شر موتور كوبول الوحدة الخارجية	عمل شر موتور كوبول الوحدة الداخلية	عمل شر موتور كوبول الوحدة الخارجية	عمل شر موتور كوبول الوحدة الداخلية	53 QCD 51 GRH

اعطال، کریم

Free Stand

TORNAT

1. عرض الأخطاء

مزود بشاشة لعرض الأخطاء:-

وصفت العطل	LCD الكود على شاشة
تلف ترمومترات المفرقة	E1
تلف ترمومترات كوبيل المبخر	E2
تلف ترمومترات الهواء المسحوب على المكثف	E3
تلف ترمومترات كوبيل المكثف	E4
1- العكاس فازه من 3 فار & 2- الجهاز يسحب امير عالي	E5
فصل الواقي من ارتفاع الضغط cut out of high pressure	E6
قطع الاتصال بين الرسيفر و كارته التشتت في الوحدة الداخلية	E8
قطع الاتصال بين كارته التشتت الداخلية و الكارته الخارجية	E9

Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

جدول اشارات اعطال الوحدة الداخلية لتكبيقات LG
اسبليت موديلات
LS-L12632I .- LS-NM/NN - LS-YL/UL

كود العطل	سبب العطل	حالة شاشة المؤشر	حالة الجهاز (الاعراض)
①	عطل في سنسور الوحدة الداخلية	اللصيـه تعطـي ضـوء متـردد مـره واحـده	يـبـقـيـ الجـهـازـ عـلـىـ الـوـضـعـ الـأخـيرـ لـهـ
②	عطل في سنسور الوحدة الخارجية	اللصيـه تعـطـي ضـوء متـردد مـرتـين	يـبـقـيـ الجـهـازـ عـلـىـ الـوـضـعـ الـأخـيرـ لـهـ
④	درجة حرارة الموزع اكبر من 95°C	اللصيـه تعـطـي ضـوء متـردد اربع مـرات	يـتمـ اـعـادـهـ تـشـغـيلـ الضـاغـطـ عـنـدـمـاـ تـكـوـنـ درـجـهـ حرـارـهـ (OLP TH) 85°C
⑥	عطل في خط (DCI)	اللصيـه تعـطـي ضـوء متـردد ست مـرات	سيـتـمـ ايـقـافـ الضـاغـطـ حالـاـ
⑦	زيـادـهـ فـيـ خـطـ التـيـارـ الكـهـرـيـ الـخـمـلـ	اللصيـه تعـطـي ضـوء متـردد سـبـعـ مـرات	سيـتـمـ ايـقـافـ الضـاغـطـ حالـاـ
⑩	عطل في سنسور اذابه الجليد	LED 01M) تعـطـي ضـوء متـردد عـشـرـ مـرات	سيـتـمـ ايـقـافـ الضـاغـطـ حالـاـ

* بالنسبة للاعطال ال 6 وال 7 لن يتم معالجتها الا اذا تم فصل الكهرباء عن الجهاز .

Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

	عدد مرات الأضاءة	كود العطل	تحديد العطل
لمبة التبريد	لمبة التبريد تطفى وتضئ مرة واحدة	E1	الحماية من أرتفاع الضغط
	لمبة التبريد تطفى وتضئ مرتين	E2	الحماية من تكون ثلج على الكوبل الداخلى
	لمبة التبريد تطفى وتضئ ثلاثة مرات	E3	الحماية من انخفاض الضغط
	لمبة التبريد تطفى وتضئ أربع مرات	E4	حماية لخط طرد الكباس discharge
	لمبة التبريد تطفى وتضئ خمس مرات	E5	الحماية من انخفاض الفولت وأرتفاع الأمبير
	لمبة التبريد تطفى وتضئ ستة مرات	E6	خطأ بالتورصيات
	لمبة التبريد تطفى وتضئ عشرة مرات	E0	هبوط الفولت

صفحة ٢

م/ محمود عبد السلام كركور

اليمك بعض الاعطال التي تحدث في الكارت الدجيتل للسبلت يوتن

اليمك بعض الاعطال التي تحدث في الكارت الدجيتل للسبلت يوتن

1. عند القراءة على شاشة السبلت E1 يرجع العطل الى سنسر الترمومترات للوحدة الداخلية
2. و لكن عندما يعطي E2 يرجع العطل الى سنسر كوبيل الوحدة الداخلية
3. و لكن عندما يعطي E3 يرجع العطل الى سنسر كوبيل الوحدة الخارجية
4. و لكن عندما يعطي E4 يرجع العطل الى فان الوحدة الداخلية وفي هذه الحالة يجب تنظيف مواسير الوحدة الداخلية والخارجية من الداخل و تنظيف الشبكات
5. و لكن عندما يعطي E5 يرجع العطل الى نقص شحنة الغاز
6. و لكن عندما يعطي E6 يرجع العطل الى حمل زائد على الكمبريسر وفي هذه الحالة يجب تنظيف مواسير الوحدة الداخلية والخارجية من الداخل و تنظيف الشبكات

Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN



وظيفة التشخيص الذاتي لاكتشاف الأعطال

وحدة التحكم الإلكترونية الذكية الموجودة بالوحدة الداخلية

مزودة بوظيفة التشخيص الذاتي لاكتشاف الأعطال

وإيقاف تشغيل جهاز التكثيف أوتوماتيكياً عند حدوث عطل



- كود العطل يظهر على الواجهة الأمامية للوحدة الداخلية.
- كود العطل يدل على نوع العطل.

EC

كود العطل	سبب العطل
E0	وحدة الإلكترونية (عطل EEPROM)
E1	خطأ في التحكم بين الوحدتين الداخلية والخارجية
E2	عدم وصول التيار الكهربائي
E3	سرعة موتور الوحدة الداخلية لا تعمل
E4	سينسور الهواء الراوح للوحدة الداخلية (فتح أو قصر كهربائي)
E5	سينسور المسماطل الحراري للوحدة الداخلية (فتح أو قصر كهربائي)
F0	الحماية من ارتفاع درجة الحرارة
F1	سينسور الهواء الراوح للوحدة الخارجية (فتح أو قصر كهربائي)
F2	سينسور المسماطل الحراري للوحدة الخارجية (فتح أو قصر كهربائي)
F3	سينسور ارتفاع درجة حرارة الضاغط (فتح أو قصر كهربائي)
F4	عطل بالوحدة الإلكترونية الموجودة بالوحدة الخارجية (عطل EEPROM)
F5	سرعة موتور الوحدة الخارجية لا تعمل (فقط مع جهاز التكثيف 24K)
P0	عطل بالوحدة الإلكترونية IPM أو IGBT أو عمل وظيفة الحماية
P1	الحماية من ارتفاع أو انخفاض الجهد الكهربائي
P2	عطل أدى إلى عمل وظيفة حماية من ارتفاع درجة الحرارة أو توقف تشغيل الضاغط
P4	عطل أدى إلى إيقاف تشغيل الضاغط الإنفرتر
EC	وجود تنفيسي في دائرة التفريرون بجهاز التكثيف أو وجود عطل أدى إلى إيقاف تشغيل الضاغط

أعطال أجهزة اسبيليت 1.5-3 ح شارب وتورنادو

الإجراء	المراجعة	محتوى التشخيص				رقم العطل	وحدة الداخلية			العراض الممكنة
		غير	رسمي	غير	رسمي		برنفال	احمر	احمر	
(1) استبدال وحدة التحكم PWB الداخلية	EPPROM (1) عطل بيان EPPROM	عطل بيان EPPROM	وحدة التحكم PWB الداخلية	0	1.	برنفال	احمر	احمر	احمر	الوحدة الداخلية والخارجية لا يعدان 1-3
(2) استبدال الترمومسات (3) استبدال الترمومسات (4) استبدال الترمومسات	(1) تأكيد من وصلات الترمومسات وسلامة عصبية التثبيت (2) تأكيد من طرائق العبرارة باترمومسات.	ترمومسات حرازة الغرفة بالوحدة الداخلية	ترمومسات حرازة الغرفة بالوحدة الداخلية	1	15	برنفال	احمر	احمر	احمر	1-2-4-5 الوحدة الداخلية والخارجية لا يعدان 1-2-4-5
(5) استبدال الترمومسات (6) استبدال الترمومسات (7) استبدال الترمومسات	(1) تأكيد من وصلات الترمومسات وسلامة عصبية التثبيت (2) تأكيد من طرائق العبرارة باترمومسات.	ترمومسات الاستبدال العبراري بالوحدة الداخلية	ترمومسات الاستبدال العبراري بالوحدة الداخلية	2	15	برنفال	احمر	احمر	احمر	1-2-4-6 الوحدة الداخلية والخارجية لا يعدان 1-2-4-6
الإجراء	المراجعة	محتوى التشخيص				رقم العطل	وحدة الداخلية			العراض الممكنة
		غير	رسمي	غير	رسمي		برنفال	احمر	احمر	
		طيف	طيف	0	0	برنفال	احمر	احمر	احمر	الحالة الطبيعية 1-2-6-8-10
(8) استبدال محرك الوحدة الداخلية (9) استبدال محرك الوحدة الداخلية (10) استبدال محرك الوحدة الداخلية (11) استبدال محرك الوحدة الداخلية (12) استبدال محرك الوحدة الداخلية (13) استبدال محرك الوحدة الداخلية (14) استبدال وحدة التحكم PWB الداخلية	(1) تأكيد أن محرك المروحة الداخلية يدور بالدوران بشكل سليم (2) تأكيد من سلك الرصاص للمروحة الداخلية والذي قد لم يتم تثبيط عصبية الثبيت لوصلات حركة المروحة الخارجية ووحدة التحكم (3) تأكيد من توصيات محرك المروحة الخارجية ووحدة التحكم - لا يوجد مشكلة بعد تجربة - التفاصيل	محرك مروحة الوحدة الداخلية	محرك مروحة الوحدة الداخلية	0	19	برنفال	احمر	احمر	احمر	الوحدة الداخلية والخارجية لا يعدان 1-4-5

يمكن قراءة اكواب الدعطال الموضحة اعلاه بسهولة في الجهة الديجيتال من خلال ظهور كود العطل على الشاشة أما بالنسبة للجهزة بدون شاشة ديجيتال فيتم معرفة كود العطل من خلال عدد الفلاشات (الوميض)، فالفلاش البرتقالي يضي 5 مرات للتبيبة بوجود عطل ولكن ظهور الفلاشات الأخرى يوضح الكود كالاتي:

1	2	4	8	16
أول	ثاني	ثالث	رابع	خامس

الفلash الاحمر (لمبة البابا) : الكود الرئيس للعطل

الفلash الاحضر(لمبة التربو) : الكود الفرعى للعطل

ويتم حساب كود العطل من خلال جمع الارقام المقابلة لترتيب ظهور الفلاش البرتقالي

Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

جدول اعطال تكييف يونيون إير موديلات
HWC

السبب او العطل	HWC018	HWC012
سينسور الوحدة الداخلية يشعر بدرجة حرارة أقل من 0°	E1	كلام ملبة التبريد والنوم تعطى ضوء متعدد (٣) مرات وتتوقف ٣ ثواني ثم تعود مرة أخرى
سينسور الوحدة الخارجية يشعر بدرجة حرارة أقل من 0°	E2	ملبة التسخين تعطى ضوء متعدد
حمل زائد على الوحدة الداخلية او الخارجية	E3	ملبة التبريد تعطى ضوء متعدد
عطل في سينسور درجة حرارة الغرفة	E4	ملبة النوم تعطى ضوء متعدد
عطل في سينسور الوحدة الداخلية	E5	ملبة النوم تعطى ضوء متعدد
عطل في سينسور الوحدة الخارجية	E6	ملبة النوم تعطى ضوء متعدد
عطل ترسيب غاز	E7	كلام ملبة التبريد والنوم تعطى ضوء متعدد باستمرا

Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

اعطال جهاز التكييف يونيون اير (Union AIR)

الاعطال	لمبة البيان	سبب العطل
E1	لمبة الباور تضي، وتنطق، على شكل وبيض	اعطال في حساس المفرفه
E2	لمبة الباور + لمبة التوم تضي وتنطق، على شكل وبيض	اعطال في حساس المبخر
E3	لمبة الباور تضي، وتنطق، على شكل وبيض	اعطال في حساس الوحدة الخارجيه
E4	لمبة الباور + لمبة التبريد تضي وتنطق، على شكل وبيض	اعطال ادى الى فصل الكيابس
E5	لمبة الباور + لمبة التبريد تضي وتنطق، على شكل وبيض	<ul style="list-style-type: none"> * المبخر لا يبرد جيدا، نتيجة : <ul style="list-style-type: none"> 1- نقص في شحنته غاز التبريد . 2- انسداد فلاتر البواء . 3- انسداد زعائف المبخر بالاتربه . * تلف في حساس المبخر. * ارتفاع او انخفاض الموات .

Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

اعطال سيلك الحافظ 3TR طن ثيريد اللى تظهر على الشاشة والاخوة الكثير سال عليها:

هو مسيطر الصيغت العالى القائدة منه عندما تتف المروحة الخارجيه بفضل الصاعط لجماته:11p

هو مسيطر الصيغت الواطى القائدة منه عندما يكون تسرير لايقبل الصاعط:10p

حساس معدنى يتحسس بالمكثف يعطي قراءة صحيحة او خطاء للكارت E4

حساس الهواء الخارجى يتحسس بالمحبظ الخارجى: E3

Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

جهاز LG LED ضوء

كود العطل	سبب العطل	حالة شاشة المؤشر	حالة الميغرا (الاعراض)
①	عطل في سينسور الوحدة الداخلية	اللديه تعطى ضوء متعدد هرر واحدة	يبيغي الميغرا على الوضع الاخير له
②	عطل في سينسور الوحدة الخارجية	اللديه تعطى ضوء متعدد هررتين	يبيغي الميغرا على الوضع الاخير له
④	درجة حرارة الموز اكبر من 55°	اللديه تعطى ضوء متعدد اربع هررات	يتم اعادة تشغيل الحالحة عندما تكون درجة حرارة (OLP TH) 55°
⑤	عطل في خطا (DC)	اللديه تعطى ضوء متعدد سنت هررات	سيتم ايقاف الحالحة حالا
⑦	زيادة في خطا التيار الكهربائي العمل	اللديه تعطى ضوء متعدد سبع هررات	سيتم ايقاف الحالحة حالا
⑧	عطل في سينسور الائبة المثبت	LED 01MI (تعطى ضوء متعدد عشرون هررات	سيتم ايقاف الحالحة حالا

Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

عندما تحدث الأعطال

اعطال تكييف تورنادو فري ستاند

1. عرض الأخطاء بالاستاند 5-6-7.5-7

الرمز على LCD شاشة	وصف العطل
E1	مستشعر درجة حرارة الغرفة غير طبيعي (حساس)
E2	مستشعر درجة حرارة الملف الداخلي غير طبيعي
E3	مستشعر درجة الحرارة الخارجية غير طبيعي
E4	مستشعر درجة حرارة الملف الخارجي او درجة حرارة التفريغ غير طبيعي (HP)
E5	تو الى الطور بالكهرباء غير طبيعي او عدم العمل نتيجة زيادة التيار (الفاز سكوس)
E6	ارتفاع او انخفاض الصغط الخارجي بصورة غير طبيعية
E8	الاتصال بين لوحة الدائرة المطبوعة الداخلية ولوحة التحكم غير طبيعي (شاشة الرقمية)
E9	الاتصال بين الدائرة الداخلية و الدائرة الخارجية سين (3-2-1) على روزنة التوصيل

Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN


Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

اعطال جهاز التكييف يونيون اير (Union AIR)

العطل	ملخص البيانات	سبب العطل
E1	لم يه الباور تضي، وتنطلق على شكل ومهض	اعطال في حساس الغرفة
E2	لم يه الباور + لم يه النوم تضي وتنطلق، على شكل ومهض	اعطال في حساس المبخر
E3	لم يه الباور تضي، وتنطلق، على شكل ومهض	اعطال في حساس الوحدة الخارجية
E4	لم يه الباور + لم يه التبريد تضي وتنطلق، على شكل ومهض	اعطال ادى الى فصل الكباس
E5	لم يه الباور + لم يه التبريد تضي وتنطلق، على شكل ومهض	<ul style="list-style-type: none"> * المبخر لا يبرد جيدا نتيجة : <ol style="list-style-type: none"> 1- نقص في شحنه غاز التبريد 2- انسداد فلاتر البواء . 3- انسداد زعانف المبخر بالاتربه . * تلف في حساس المبخر. * ارتفاع او انخفاض الفولت .

Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

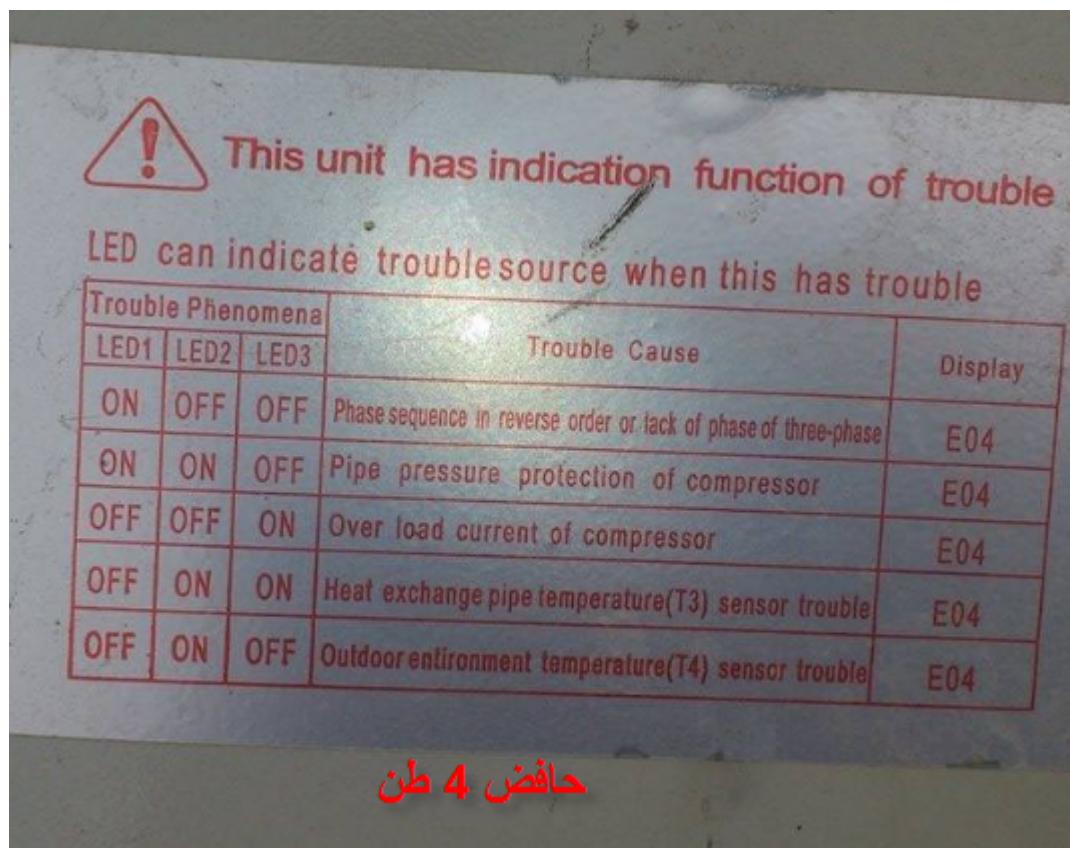

Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

<i>Self-check information</i>	<i>Self-check code of luminotron/ (Self-check code of running lamp)</i>	<i>Digital self-check code/ (Polychrome screen self-check</i>
Defrost indication	Flicker 1 time/1s	Indicates "dF" or Heating icon flash
Anti cold wind	Flicker 1 time/1s	Fan motor picture not running
Room temperature sensor fault	Flicker 1 times/8s	E2
Coil temperature sensor	Flicker 2 times/8s	E3
External feedback fault	Flicker 7 times/8s	E7
Outdoor tube temperature sensor faults	Flicker 4 times/8s	انذاري E1
(EEPROM) communication failures	Flicker 6 times/8s	E6
North American environment outside temperature exceeds the scope	Flicker 1 times/1s	FF

Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

رمز الخطأ E1 =

الخطأ = ضاغط الضغط العالي انقطاع (صفير)

رمز الخطأ = فائف داخلي تجميد حماية

رمز الخطأ = قطع الخطأ = ضاغط الضغط المنخفض من

(تنبيه) رمز الخطأ = F0 الخطأ =

غرفة داخلية فشل درجة حرارة رمز الخطأ

= F1 خطأ = فائف داخلي فشل درجة حرارة

رمز الخطأ = F2 الخطأ =

في الهواء الطلق درجة الحرارة المحيطة فشل

رمز الخطأ = F3 الخطأ =

لفائف في الهواء الطلق فشل درجة الحرارة GREE انقسام

مكيفات الهواء رمز خطأ اسم عطل = نظام التبريد وارتفاع ضغط حماية العرض

المزدوج ثمانية كود = E1 العرض مصباح تشغيل = طرفة 1 مرة التبريد

مصباح = مصباح التدفئة = اسم عطل = المضيادة للتجميد حماية العرض المزدوج

ثمانية كود = العرض مصباح تشغيل مصباح = طرفة 2 مرات مصباح التبريد

= مصباح التدفئة = اسم عطل = ضاغط العادم حماية درجة الحرارة العالية العرض

المزدوج ثمانية كود = E4 العرض مصباح تشغيل مصباح = طرفة 4 مرات مصباح

= التبريد مصباح التدفئة = اسم عطل = الإفراط في الحماية الحالية العرض

DIAGNOSTIC CODES

Equipment Fault	Error Codes	Possible Causes
Indoor Configuration Jumper	I5	Missing Configuration Jumper on Indoor Control Board
Indoor/Outdoor Mismatch	I/P	Indoor and Outdoor Units Do Not Match (Indoor or Capacity)
High Current Protection	I5	Power Supply is not Stable and Voltage Range is too Large
Communication Error	I6	Communication Failure
Indoor Air Temp. Thermistor	I7	Bad Connection, or Indoor Air Sensor Failure
Indoor Coil Temp. Thermistor	I2	Bad Connection, or Indoor Coil Sensor Failure
Outdoor Air Temp. Thermistor	I3	Bad Connection, or Outdoor Ambient Sensor Failure
Outdoor Coil Temp. Thermistor	I4	Bad Connection, or Outdoor Coil Sensor Failure
Compressor Overheat Protection	I5	Bad Connection, or Discharge Sensor Failure
Compressor Overload Protection	I6	Low Ambient, Charge, Blocked Capacity, or Compressor Motor Failure
IPM Module Protection	I8	IPM Module Temperature too High, High Ambient, Low Voltage, or Bad Connections
Indoor Fan Malfunction	I8	Indoor Fan Stopped or Running too Slow
Compressor Synchronization	I7	High Pressure, Low Voltage, or Bad Connections
4-Way Valve Malfunction	I7	Bad Connection, Solenoid Failure, or Valve Malfunctions (Heat Pump Only)

نقطة التحقق	سبب الخطأ	اكتشاف الخطأ	كود الخطأ
• تحقق من حالة ترافق الوحدة الداخلية والخارجية	• سوء توصيل أسلاك الوحدة الداخلية/الخارجية	زيادة عدد وحدة الوصول إلى القراءة الزائدة (أيضاً أو ز مجموع قراءة الوحدة الداخلية)	CH51

• حالة العيب الميداني

- توصيل الأسلاك بشكل خاطئ أثناء تركيب أعداد كبيرة من نفس الطراز في نفس الموقع.

• في حالة كهنة، تأكيد من التتحقق مرتين من أن اتصال وصلة الأسلاك ووصلة الأنابيب بنفس الطراز.



Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN


Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

كود الخطأ	اكتشاف الخطأ	سبب الخطأ	نقطة التحقق
CH61	ارتفاع درجة الحرارة في المكثف الأنابيب	<ul style="list-style-type: none"> التشغيل ذو الحمل الزائد (أي، حجب، إعادة المرجع) نثول المكثف الحراري سوء تجميع / احتراق مستثمر أنابيب المكثف ارتفاع درجة حرارة موصى (EEV) سوء تجميع EEV 	<ul style="list-style-type: none"> تحقق من تقييد، حجب، هيكل تحقق المروحة تحقق إذا ما كان سائل التبريد متسخون بشكل زائد لم تحقق من حالة تجميع / احتراق المستثمر تحقق من حالة تجميع EEV

دليل اعطال وتشخيص

تحذير 

LG RAC Inverter

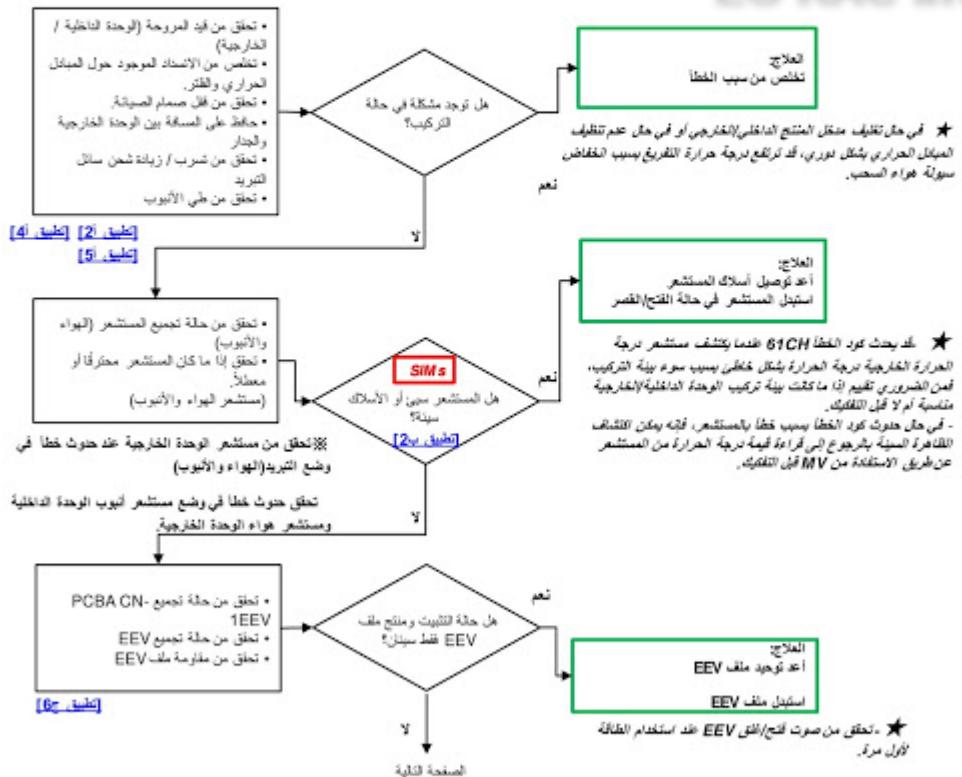

60

Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

دليل اعطال وتشخيص

LG

■ خطأ الوحدة الخارجية


(النوع 2)

كود الخطأ	المواصفات	إشارة الخطأ	
		داخلي/خارجي	مؤشر LED
		LED 2	LED 1
21	ذرورة التيار المباشر (IPM)	مرتان	مرة واحدة
22	(CT) 2CT (أقصى)	مرتان	مرتان
23	رابط التيار المباشر منخفض الجهد	مرتان	3 مرات
26	خطأ بوضع ضاغط التيار المباشر	مرتان	6 مرات
27	PSC خطأ	مرتان	7 مرات
29	زيادة تيار مرحلة الصناديق	مرتان	9 مرات
32	ارتفاع درجة حرارة الأنابيب D بضاغط العاكس	مرتان	3 مرات
34	ارتفاع مستشعر الضغط المرتفع	مرتان	4 مرات
35	انخفاض مستشعر الضغط المنخفض	مرتان	5 مرات
36(38)	تسرب سائل التبريد	مرتان	6(8) مرات
37	تجاوز حد نسبة الضغط	مرتان	7 مرات
40	خطأ بمستشعر CT	مرتان	-
41	خطأ بمستشعر أنبوب D	مرتان	مرة واحدة
42	خطأ بمستشعر الضغط المنخفض	مرتان	4 مرات
43	خطأ بمستشعر الضغط المرتفع	مرتان	4 مرات
44	خطأ بمستشعر الهواء البارد	مرتان	4 مرات
45	خطأ بمستشعر الأنابيب الأوسط للمكثف	مرتان	5 مرات
46	خطأ بمستشعر أنبوب S	مرتان	6 مرات
51	تجاوز السعة (عدم توافق بين الوحدة الداخلية/الخارجية)	مرتان	مرة واحدة
53	خطأ في الاتصال (دخل مخرج)	مرتان	3 مرات
61	ارتفاع أنبوب المكثف	مرتان	مرة واحدة
62	ارتفاع درجة حرارة مستشعر تسرب الحرارة	مرتان	6 مرات
67	فشل مروحة محرك BLDC	مرتان	7 مرات
72	اكتشاف فشل نقل الصمام رباعي الاتجاه	مرتان	7 مرات
93	خطأ في الاتصال (داخلي/خارجي)	مرتان	3 مرات

نقطة التحقق	سبب الخطأ	اكتشاف الخطأ	كود الخطأ
<ul style="list-style-type: none"> تحقق من قيد، حجب/هيكل تتحقق المروحة الخارجية تحقق من تسرب سائل التبريد تحقق من حالة توصيل مستشعر الصاعداً تحقق من مقاومة مستشعر الصاعداً 	<ul style="list-style-type: none"> التشغيل ذو الحمل الزائد (فaid، حجب، إعادة المروحة الخارجية) تسرب سائل التبريد (غير كافٍ) سوء توصيل مستشعر الصاعداً سوء مسح المستشعر الصاعداً سوء مجموعه لوحة الدائرة المطبوعة 	<ul style="list-style-type: none"> خطأ مستشعر الضغط المرتفع (مرتفع) خطأ مستشعر الضغط المنخفض (منخفض) 	CH34 CH35

قبل التحقق من مجموعة لوحة الدائرة المطبوعة أو جميع الأجزاء الكهربائية الخارجية/الداخلية، انتظر لمدة 3

دقائق بعد إيقاف تشغيل المطاطة.
تحذير عد قياس في حالة استبدال مصدر الإمداد بالطاقة، وبعد التحقق من وضع قياس العداد، لاحذر من دوائر حدوث التماس كهربائي

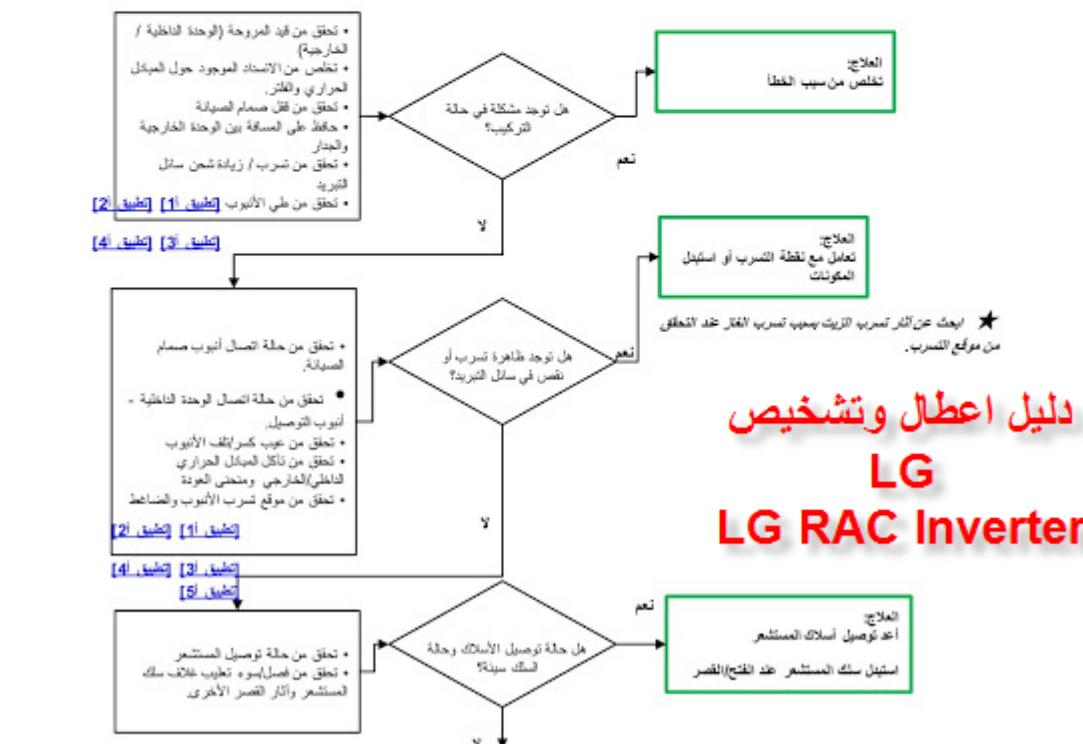

Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN



نقطة التحقق	سبب الخطأ	اكتشاف الخطأ	كود الخطأ
<ul style="list-style-type: none"> قلل المروحة بواسطة لوحة الدائرة المطبوعة غير المروحة سوء اتصال موصل المحرك تعطل المحرك تعطل مجموعة لوحة الدائرة المطبوعة 	<ul style="list-style-type: none"> قلل المروحة بواسطة لوحة الدائرة المطبوعة (أعالة جسم معين) غير المروحة سوء اتصال موصل المحرك تعطل المحرك تعطل مجموعة لوحة الدائرة المطبوعة 	قلل المروحة	CH10

قبل التحقق من مجموعة لوحة الدائرة المطبوعة لجميع الأجزاء الكهربائية الخارجية (الداخلية، انتظر لمدة 3

تحذير تقليل بعد إيقاف تشغيل المطاطة.
عند القياس في حالة استعداد مصدر الإمداد بالطاقة، وبعد التتحقق من وضع قياس العداد، احذر من دوائر حدوث الماس كهربائي



دليل اعطال وتشخيص LG

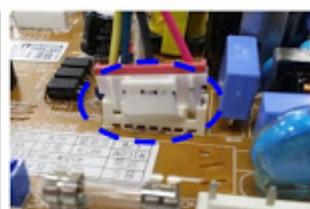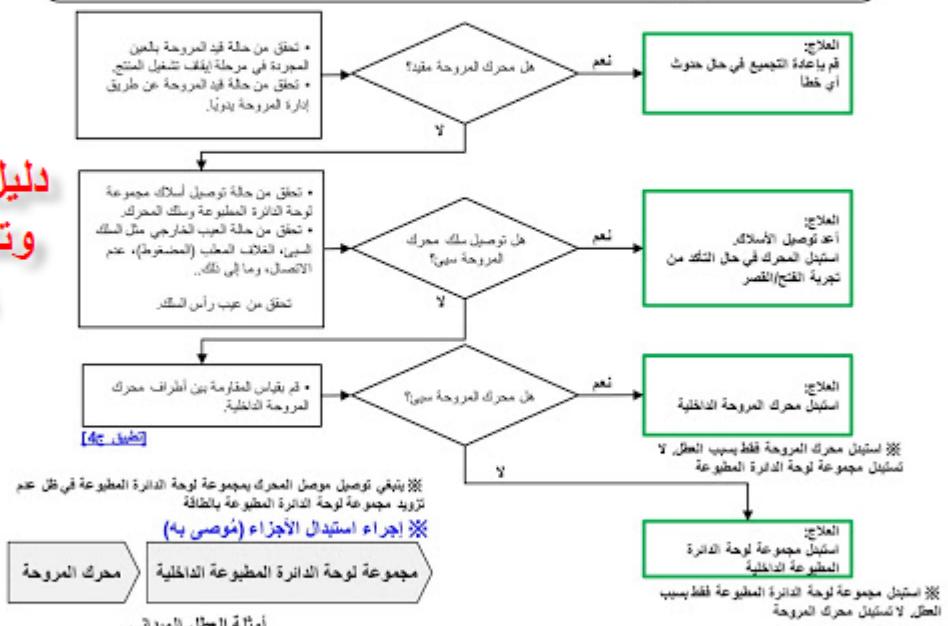


Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

نقطة التحقق	سبب الخطأ	اكتشاف الخطأ	كود الخطأ
<ul style="list-style-type: none"> تحقق من تبريد، حجب/هيكل شفاف المروحة الخارجية تحقق إذا ما كان ثبيت المعاكل مبين أم لا تحقق من انتراق الجزء الداخلي لمجموعة لوحة الدائرة المطبوعة لوحة الدائرة المطبوعة 	<ul style="list-style-type: none"> زيادة حمل قيد، حجب، إعقة المروحة الخارجية سوء ثبيت المعاكل احتراق الأجزاء الداخلية لمجموعة لوحة الدائرة المطبوعة 	<ul style="list-style-type: none"> PSC خطأ التيار في دائرة عاكس التيار المتردد ← التيار المعاكل 	CH27

قبل التحقق من مجموعة لوحة الدائرة المطبوعة أو جمجم الأجزاء الكهربائية الخارجية/الداخلية، التنظر لمدة 3 دقائق بعد إيقاف تشغيل الطاقة.
عد القناس في حالة استدعاء مصدر الإمداد بالطاقة، وبعد التتحقق من وضع قناس العداد، احتر من دوائر حدوث التفاس كهربائي

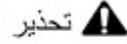

دليل اعطال وتشخيص LG LG RAC Inverter

العلاج: اعد ترتيب او استبدل خط المعاكل

العلاج: تخلص من سبب الخطأ

- تحقق من قيد المروحة (وحدة الداخلية)
- تخلص من الاستساد الموجود حول المبدل الحراري والفلز
- تحقق من قلب مسام المسماة
- تحقق على المسافة بين الوحدة الخارجية والجهاز
- تحقق من شرب / زيادة شحن سائل التبريد
- تحقق من طهي الأدوات

[تشبيه 1] [تشبيه 2]

[تشبيه 3] [تشبيه 4]

- تحقق إذا ما كان كابل طبقة الكثافة العريضة مثبت بشكل صحيح أم لا
- تحقق من توسيع كابل الطاقة (القاومية)
- تحقق إذا ما كان جهد التيار في حدود 190 فولت - 280 فولت (في حالة الطراز 115 فولت: 95 - 130 فولت)

SIMs

[تشبيه 5] [تشبيه 6]

- تحقق من حالة ثبيت طرف جانب المعاكل.
- تحقق من حالة ثبيت جانب مجموعة لوحة الدائرة المطبوعة المعاكل.
- تحقق من قصر سلك المعاكل

[تشبيه 7-8]

العلاج: اعد ترتيب او استبدل سلك المعاكل

★ في حالة اطلاقة أحادية المرحلة، قد يحدث الخطأ بسبب على الطاقة، إذا تتحقق من حالة توزيع الطاقة في حالة الطلاقة ثلاثية المرحلة، تتحقق من حالة قدرة قطاع الدائرة.

- تحقق من مصادر الطاقة الرئيسية
- تحقق من قصر دائرة موصل إشارة تحمل وحدة PCBA PSC.
- الصادر 5,4 بهما دائرة قصر داخلي

[تشبيه 9-10] [تشبيه 11]

﴿ اجراء استبدال الأجزاء (موصى به) ﴾




نقطة التحقق	سبب الخطأ	اكتشاف الخطأ	كود الخطأ
<ul style="list-style-type: none"> تحقق من فتح / قصر سلك الصاغط تحقق من تلف عازل الصاغط 	<ul style="list-style-type: none"> سوء اتصال موصل الصاغط كمطل الصاغط تعطل مجموعة لوحة الدارة المطبوعة 	خطأ بوضع ضاغط التيار المبادر	CH26

قبل التحقق من مجموعة لوحة الدارة المطبوعة أو جميع الأجزاء الكهربائية الخارجية/الداخلية، انتظر لمدة 3

دقائق بعد إيقاف تشغيل الطاقة.

تأكد من تفاصيل الأجزاء الكهربائية في حالة استدعاء مصدر الإنذار بالطاقة، وبعد التحقق من وضع قياس العداد، احذر من دوائر حدوث


التيارات الكهربائية

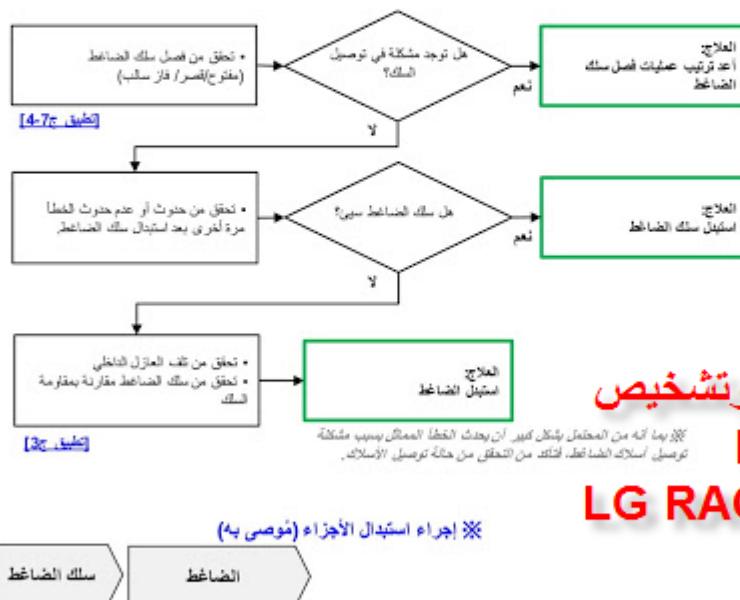

Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

نقطة التحقق	سبب الخطأ	اكتشف الخطأ	كود الخطأ
تحقق من حالة اتصال مجموعة لوحة الدائرة المطبوعة الاختبارية (المطبوعة الاختبارية) التحقق باستخدام البينين	• سوء اتصال مجموعة لوحة الدائرة المطبوعة الاختبارية	خطأEEPROM الداخلي	CH09

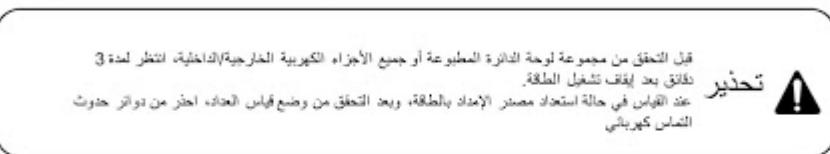

تحقق إذا ما كانت مجموعة لوحة الدائرة المطبوعة الاختبارية متصلة جيداً أم لا.

※※ اجراء استبدال الأجزاء (موصى به)

مجموعة لوحة الدائرة المطبوعة الاختبارية

دليل اعطال وتشخيص LG LG RAC Inverter

Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN


نقطة التحقق	سبب الخطأ	الاشتافت الخطأ	كود الخطأ
<ul style="list-style-type: none"> تحقق من جهد الدخل تحقق من تفريغ جحب/هيكل تفريغ المروحة الخارجية تحقق من أجزاء مستشعر تيار مجموعة لوحة الدائرة المطبوعة 	<ul style="list-style-type: none"> التشغيل ذو الحمل الزائد (أي، جحب، إعالة المروحة الخارجية) خطأ جهد الدخل (الاشتافت المجهد) أجزاء مترفرفة داخل مجموعة لوحة الدائرة المطبوعة 	ارتفاع تيار الدخل المزدوج عن الحد	CH22

قبل التحقق من مجموعة لوحة الدائرة المطبوعة أو جميع الأجزاء الكهربائية الخارجية/الداخلية، انتظر لمدة 3 دقائق بعد إيقاف تشغيل المطلاعة.

تحذير عند قياس في حالة استعداد مصدر الإمداد بالطاقة، وبعد التتحقق من وضع قياس العداد، احذر من دوائر حدوث الصدمة كهربائية!



دليل اعطال وتشخيص LG LG RAC Inverter

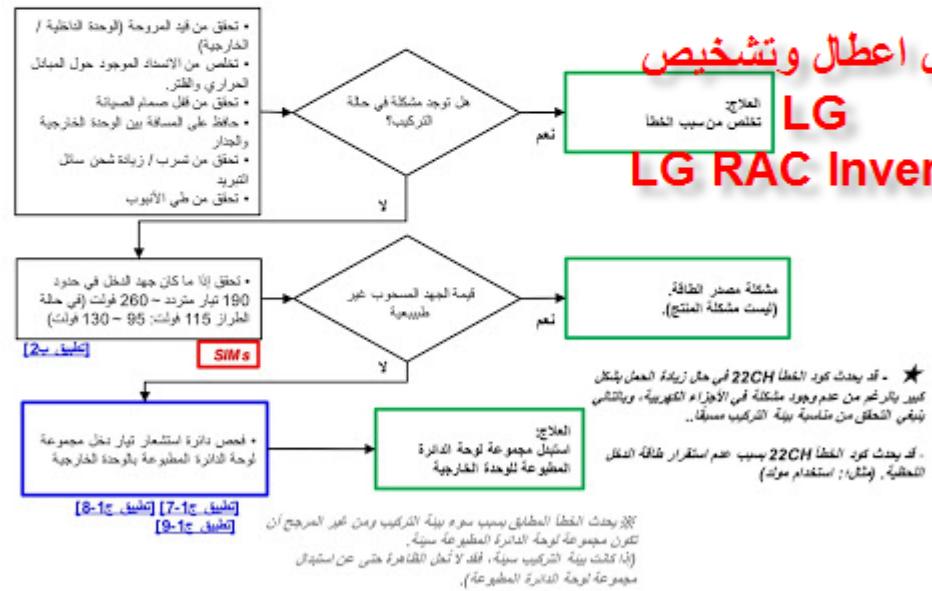

Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN


Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

نقطة التحقق	سبب الخطأ	اكتشاف الخطأ	كود الخطأ
<ul style="list-style-type: none"> • تتحقق من تقييد حجب/هيكيل تدفق المروحة • تتحقق من حالة تجربة EEV • تتحقق من تقييد من قفل صمام المسماة • تتحقق من تقييد من قفل صمام المروحة • تتحقق من تقييد من قفل صمام المروحة الخارج • قفل صمام المسماة • سوء منسق المصاعط • إزاحة موصل / EEV سوء تجبيح EEV • التساد هيكيل EEV • تسرب سائل التبريد (غير كلاير) • زيادة سخن سائل التبريد • تتحقق من كمية سائل التبريد. 	<ul style="list-style-type: none"> • قفل معدل الضغط 	<ul style="list-style-type: none"> • التشغيل ذو الحمل الزائد 	CH37

قبل التحقق من مجموعة لوجحة الزيارة المطبوعة أو جميع الأجزاء الكهربائية الخارجية/الداخلية، انتظر لمدة 3 دقائق بعد إيقاف تشغيل المطافر.

عند القياس في حالة استعداد مصادر الإعداد بالطفلة، وبعد التحقق من وضع قياس العداد، احذر من دوائر حدوث المناسك كيريباتي

تحذير !

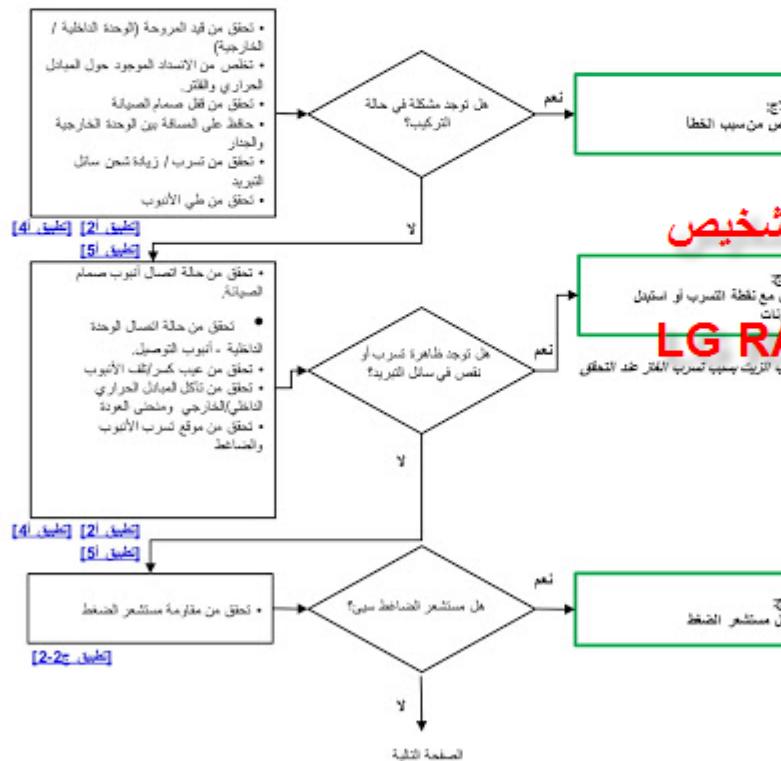

دلیل اعطال و تشخیص