



اكواد اعطال تكييفات ال جي

شرح معاني اكواد أعطال تكييفات LG الأنفرتز والعادي

يحتوي مقالنا هذا عن شرح كامل لجميع اكواد اعطال تكييف ال جي انفرتز واكواد تكييف LG العادي , بالإضافة الي كتاب شرح أكواد ورموز اعطال جميع أجهزة تكييف ga بصيغة pdf للتحميل والحفظ .

اكواد أعطال تكييفات ga الانفرتز

شرح معاني أكواد أعطال تكييفات ال جي الأنفرتز وأسبابها ؛

كود CH-53
مشكلة قطع أو تلف في توصيلات الكنترول بين الوحدة الداخلية والخارجيه للتكييف.

كود CH-46
هنالك قطع أو تلف في حساس ماسورة السحب بالوحدة الخارجية.

كود CH-51
يشير رمز الخطأ علي اختلاف قدرة الوحدة الخارجية والداخليه.

كود CH-44
يجب اصلاح سينسور الهواء للوحده الخارجيه والتأكد من توصيله بكارثة التكييف جيداً.

CH-41
وجود عطل في سينسور ماسورة الطرد بالوحدة الخارجيه لجهاز تكييف ال جي.

CH-48 مكيف وعا الانفرتر
تأكد من توصيل سينسور منتصف المكثف في الوحدة الخارجية للتكييف.

CH-61 مكيف ال جي الانفرتر
كود الخطأ هذا من أكثر رموز الأعطال ظهور ويشير الي إرتفاع درجة حرارة المكثف بالوحدة الخارجيه.

CH-34

يجب فحص وأصلاح سينسور المكثف في الوحدة الخارجيه لجهاز تكييف .

CH-40 مكيف غا انفرتر

العطل في كارتة التحكم للوحدة الخارجية ,قم بفحص التوصيلات والكارتة جيدا.

CH-42 مكيف ال جي الانفرتر

اكثر اكواد الاعطال انتشار في اجهزة غا ,ولإصلاح العطل يتم فحص حساس المبخر الداخلي وتغييره في حالة تلف.

CH-01 مكيف ال جي الانفرتر

تعطل أو تلف سينسور درجة حرارة الهواء في الغرفة .

CH-03

تلف أو خلل في كارتة التحكم للوحده الداخلية.

كود CO تكييف LG انفرتر
يشير هذا الكود التنظيف التلقائي الذي يقوم به الجهاز تلقائياً ولا يدل علي وجود عطل
بجهاز التكييف.

CH-5 آل جي انفرتر
خطأ في التوصيلات بين الوحدة الداخلية والخارجية للتكييف .

CH-43
يجب اصلاح حساس المكثف في الوحدة الخارجية.

CH-21
التكييف يسحب أمبير عالي , قم بفحص الوحدة الخارجية .

CH-36
افحص ضغوط شحن الفريون وتأكد من عدم وجود نقص للفريون .

CH-38 مكيف ال جي الانفرتر

تأكد من ضغوط الفريون بالدائرة وهذا الكود يتشارك نفس العطل مع الكود السابق.

CH-26 ال جي الأنفتر
أفحص توصيلات الضاغط والتوصيلات بالوحدة الخارجية لجهاز التكييف.

CH-23
عطل في كارتة التحكم الخارجيه وتوصيلاتها .

CH-29
الجهاز يسحب أمبير عالي _ أفحص التوصيلات الخارجية.

CH-32
اعطال سينسور خط السحب في الوحدة الخارجية.

CH-02

افحص سينسور المبخر بالوحدة الداخلية.

CH-05 مكيف LG انفرتر

خطأ أو قطع في التوصيلات بين الوحدتين الخارجية والداخيه.

CH-35

تأكد من شحنة الفريون ونظافة المكثف الخارجي .

CH-22 تكيف g الانفرتر

ارتفاع في سحب الأمير خطأ بالدائرة.

CH-62

ارتفاع درجة حرارة المكثف بالوحده الخارجية عن الطبيعي.

CH-93

قطع أو تلف في توصيلات بين الوحدتين الداخلية والخارجية.

CH-012

قطع أو تلف بسينسور المبخر في الوحدة الداخلية.

CH-45

العطل في سينسور منتصف المكثف بالوحدة الخارجية لمكيف إل جي.

CH-67

تعطل أو تلف مروحة الوحدة الخارجية.

CH-06

عطل في حساس درجة الحرارة في الوحدة الداخلية.

